

**MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**UZUNLUK ÖLÇME
VE
KONTROL TEKNİĞİ**

**Yazar
Ismail Binici**

1984

İÇİNDEKİLER

Sayfa


1.	Ölçme ve kontrolün tanımı, ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan araçların sınıflandırılması	1
1.1.	Ölçmenin tanımı	1
1.2.	Kontrolün tanımı	1
1.3.	Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan araçların sınıflandırılması	1
2.	Çizgi bölüntülü cetveller	1-2
3.	Sürgülü kumpaslar	3
3.1.	Milimetrik kumpaslar	3
3.2.	Sürgülü kumpasların kısımları	3
3.3.	Sürgülü kumpasların ölçme alanları	3
3.4.	Sürgülü kumpasların çeşitleri	4
3.5.	Sürgülü kumpaslarda duyarlılık	4
3.6.	1/10 mm duyarlıklı kumpaslar	5
3.7.	1/20 mm duyarlıklı kumpaslar	6
3.8.	1/50 mm duyarlıklı kumpaslar	7
3.9.	Saatli kumpas ve sayısal (Dijital) göstergeli kumpaslar	7-8
4.	Parmak (inch) bölüntülü kumpaslar	8
4.1.	1/32 parmak duyarlıklı kumpaslar	8
4.2.	1/64 parmak duyarlıklı kumpaslar	8
4.3.	1/128 parmak duyarlıklı kumpaslar	9
4.4.	1/1000parmak duyarlıklı kumpaslar	9
4.5.	Kumpasla ölçümede oluşabilecek hataların kaynakları	10
5.	Mikrometreler	11
5.1.	Mikrometrelerin kısımları	11
5.2.	Mikrometrelerde duyarlılık	11

	<u>Sayfa</u>
5.3. Parmak bölüntülü mikrometre	12
5.4. Dijital (Sayısal) göstergeli mikrometreler	13
5.5. Delik mikrometreleri	13
5.6. Mikrometrelerin kullanılması	14
5.7. Mikrometrelerin ayarı	16
5.8. Mikrometrelerin ölçme alanları ve kapasiteleri	16
5.9. Çeşitli mikrometreler	16
5.9.1 Vida mikrometreleri	18
5.10. Mikrometre ile ölçümede oluşan hataların kaynakları	19
6. Komparatörler (Ölçü saatleri)	20
6.1. Komparatörün çalışma prensibi	20
6.2. Komparatörlerde ölçme alanı	21
6.3. Komparatörlerin kullanıldığı yerler	21
7. Açı ölçme araçları	24
7.1. Sabit açı ölçme araçları	24
7.2. Göstergeli açı ölçme araçları	25
7.2.1 Basit bölüntülü açı gönyesi	25
7.2.2 Verniyeli açı gönyeleri	25
7.2.3 Açıların okunuşu(Verniyeli açı gönyesi ile)	27
7.2.4 Belirli duyarlıkta bir verniyeli bölüntüsünün oluşturulması	27
7.2.5. Sinüs cetveli ile açıların ölçülmesi	28
7.2.6. Açıların ölçme halkaları ile ölçülmesi	29
7.2.7. V kanalı açısının ölçme halkaları ile ölçülmesi	30
7.2.8. Bilyalarla (Kürelerle) iç konikliklerin ölçülmesi	31
7.3. Elektronik uzunluk ölçme araçları	31

	<u>Sayfa</u>
8. Tampon ve çatal mastarlar	32
8.1. Tampon mastarlar	32
8.2. Çatal mastarlar	32
8.3. Tampon ve çatal mastarlarda imal ve aşınma toleransları	34
9. Vidaların vida mastarları ile kontrolü	36
9.1. Halka vida mastarları	36
9.2. Tampon vida mastarları	37
10. Vida toleransları	38
11. ISO – Tolerans sistemleri	39
11.1. Tolerans alanlarının durumu	42
11.2. Alistırma ve tolerans sisteminde kullanılan deyimler	43
11.3. Sıpmaların nominal ölçü üzerinde belirtilmesi ile ilgili örnek	44
11.4. Alistırma sistemleri	45
11.4.1. Tek delik ve tek mil sistemi	45-46

Ölçme ve kontrolün tanımı,
Ölçme ve kontrol araçlarının sınıflandırılması .


1. Ölçme ve kontrolün tanımı, bu işlemlerde kullanılan araçların sınıflandırılması .
- 1.1. Ölçmenin tanımı : Bilinen bir birimle , aynı cinsten bilinmeyen bir boyutun karşılaştırılmasına ÖLÇME denir. Örneğin , milimetre,santimetre v.b. birimlerle ölçülerin, derece ve dakika birimleriyle açıların karşılaştırılması yapılır,sonuç bilinen birimle ifade edilir.
- 1.2. Kontrolün tanımı : Geometrik şekil (Form) veya ölçülerin , saptanmış değerlerle karşılaştırılmışıdır. Örneğin, sabit gönyelerle açıların,çatal ve tampon mastarlarla mil ve deliklerin karşılaştırılması yapılır.
Ölçmede sonuç "sayısal" , kontrolde ise sonuç " iyi"veya "bozuk" olarak belirtilir.
- 1.3. Ölçme ve kontrol iş-
lemelerinde kullanılan araçların sınıflandırılı-
ması:
 a-Göstergeli ölçme araç-
ları.
 b-Yardımcı araçlar.
 c-Kontrol araçları.
 (Şekil.1.1.)

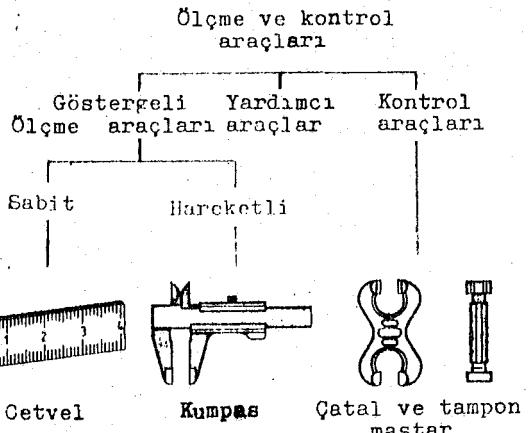

2. Çizgi bölüntülü cetveller

Teknikte en çok kullanı-
lan ölçü araçlarındanadır.

Bu cetvellerin bir yüzü
ve bir kenarına bölüntü
yapıldığı gibi ,her iki
yüzüne ve her iki kena-
rına bölüntü yapılmak-
tadır.

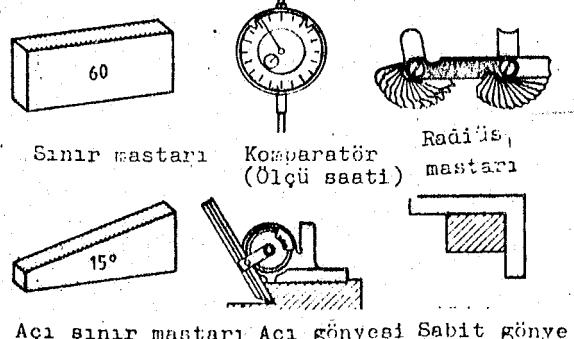

Açı sinir mastarı Açı gonyesi Sabit gonye

Sekil 1.1.

Makina üretim ve teknik resim atelyelerinde , inşaatcılıkta, özel işlerde kullanılan çeşitleri vardır.

Şekil 2.1.de cetvel çeşitleri görülmektedir. Bunlar genellikle iki çizgi arası 1 mm olarak bölüntülenmiştirlerdir. Okuma esnasında gözü yorduğu ,dolayısı ile seri okumayı engellediği için daha küçük bölüntülü yapılmazlar. Buna karşın 0,5 mm bölüntülü olanları vardır. Cetvel boyunca çoklukla her santimetrede bir rakam yazılmıştır.

Bu cetvellerin özelliklerine göre belirli toleranslar içerisinde olmaları gereklidir. 20°C de ve 1 m. boyda aranan toleranslar μm olarak Şekil 2.1. de gösterilmiştir.

Okumada kolaylık sağlanması için her beş milimetre ve santimetreyi gösteren çizgiler milimetre çizgilerinden daha uzun çizilmişlerdir.Cetvel boyunca her santimetreye bir rakam yazılmıştır.


Bazı cetvellerin bir kenarı milimetredir, diğer kenarı da parmak (Inch) olarak bölüntülendirmiştir. Parmak bölüntülü cetvellerin bölüntüleri çoklukla $1/64$, $1/32$, $1/8$ parmak olurlar.

Çizgi bölüntülü cetveller	Tolerans μm L:1 m, 20°C	Kullanıldığı yerler
Mukayeseli cetvel		± 10
Kontrol cetveli		± 20
İş cetveli		$\pm 40..100$
Bükülebilir cetvel		± 75 L:500mm
Bant cetvel(Bant metre)		± 100
Katlanabilir cetvel		± 1000

Şekil 2.1.

3. Sürgülü kumpaslar .

3.1. Milimetrik kumpaslar : Çizgi, bölüntülü, 2000 mm ye kadar ölçüme kapasiteli (DIN 862) , 1/10, 1/20 ve 1/50 mm duyarlılığında olırlar. Okuma güclüğü nedeniyle 1/50 mm duyarlıklı kumpaslar yapılmamaktadır. Bu kumpaslarla dış, iç ve derinlik ölçmeleri yapılır. Ancak mitnitoyo firması tarafından çıkarılan şekil 3.1 de gösterilen tipteki kumpaslarla aynı zamanda markalama işlemleri de yapılmaktadır.

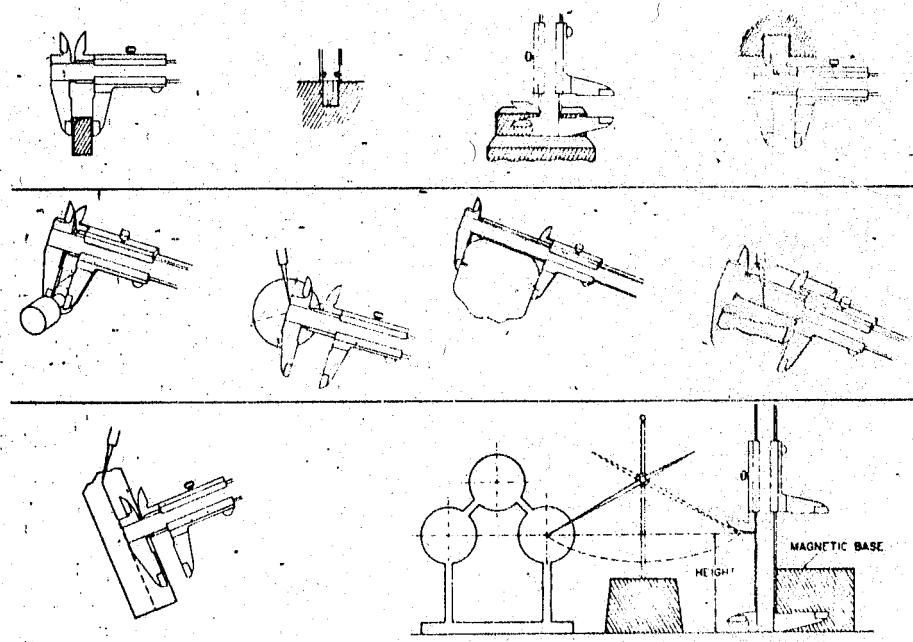

Şekil 3.1

3.2. Sürgülü kumpasların kısımları : Sürgülü kumpaslar iki ana parçadan oluşurlar. Birlerinden biri üzerinde parmak (inch) bölüntüleri bulunan cetvel kısmı , diğeri üzerinde verniye denilen bölüntülerin bulunduğu sürgü kısmıdır.

Şekil 3.2 de sürgülü kumpasın kısımları görülmektedir.


3.3 Sürmeli kumpasların ölçme alanları: Sürmeli kumpasların ölçme alanları aşağıdaki gibidir.

0-120 0-135 0-160 0-200 0-250 0-300

0-500 0-750 0-1000 750-1000 1000-2000

750-1000 ve 1000-2000 mm ölçüme kapasiteli kumpaslarda


bölüntüler alt ve üst sınırlar arasında yapılmaktadır.

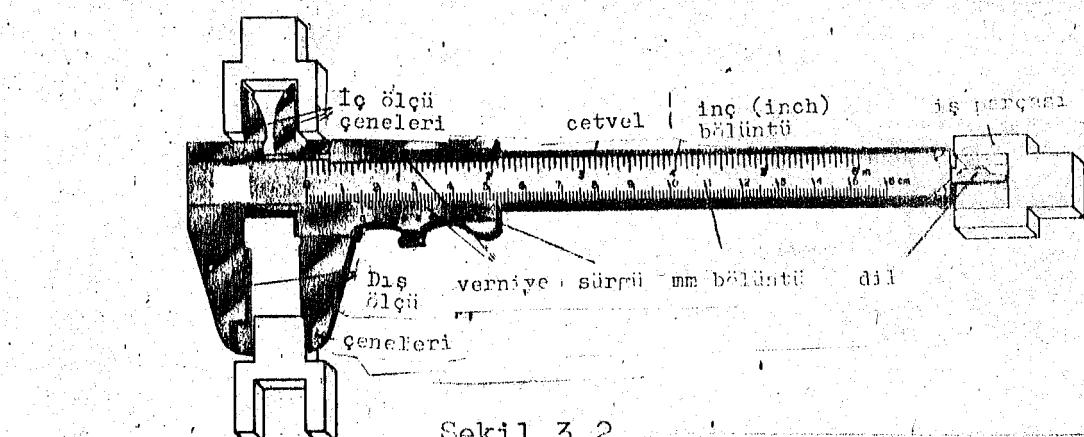

Şekil 3.2


3.4. Sürmeli kumpas çeşitleri : Değişik amaçlar için çeşitli kumpaslar yapılmıştır. Şekil 3.3 de kumpas çeşitleri ve kullanıldıkları yerler görülmektedir.

a-Normal b-Saatlı c-Döner çeneli d-Kalıpçı e-Kaydırılabilir çeneli f-Derinlik g-Kanal h-Delikler arası ölçümlerde kullanılan kumpas.

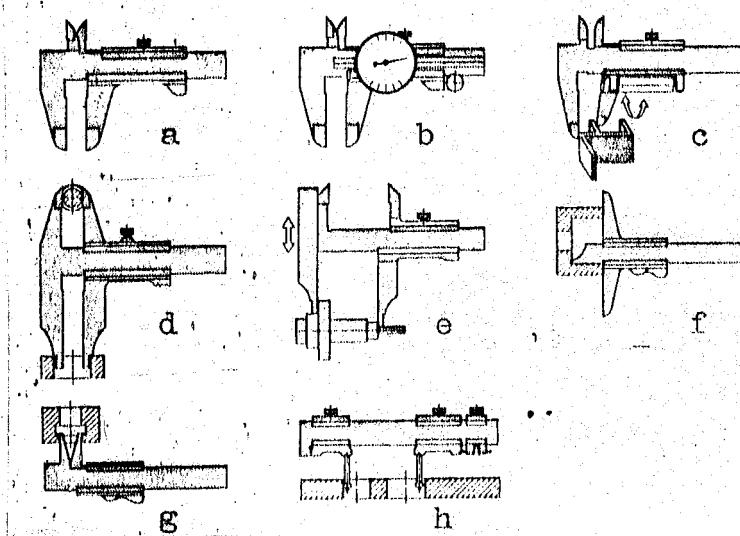


Şekil 3.3.

3.5. Sürmeli kumpaslarda duyarlılık : Cetvel üzerindeki bir veya daha fazla bölüntü ile, verniyeye üzerindeki bölüntü arasındaki farktır. Şekil 3.5.1 ve 3.5.2 de gösterilmiştir.

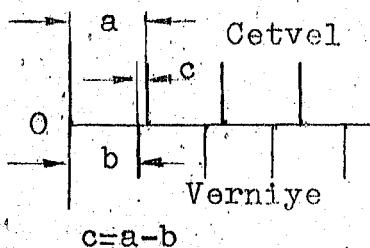

Şekil 3.5.1

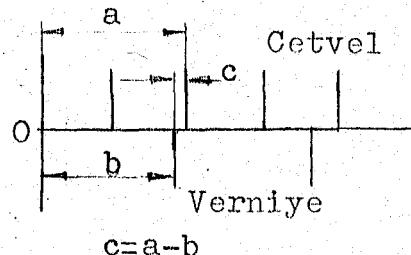

Şekil 3.5.2


c: Duyarlılık

a: Cetvel üzerindeki böülüntü veya böülüntüler

b: Verniye bölüntüsü

3.6. 1/10 mm duyarlıklı kumpaslar.

Bu kumpaslarda duyarlılık, 9 veya 19 mm, verniye üzerinde 10 eşit parçaya bölünerek elde edilmiştir. Şekil 3.5.3 .

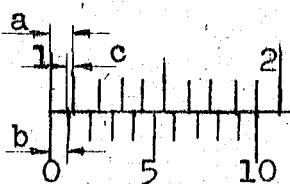


$$a = 1 \text{ mm}$$

$$b = 0,9 \text{ mm}$$

$$c = a - b$$

$$c = 1 - 0,9 = 0,1 \text{ mm}$$

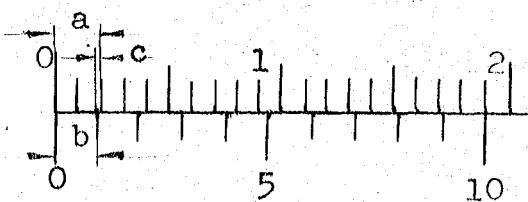

$$a = 2 \text{ mm}$$

$$b = 19/10 \text{ mm}$$

$$c = a - b$$

$$c = 2 - 1,9 = 0,1 \text{ mm}$$

Ölçmede cetvel üzerindeki çakışan çizginin bulunması

$\mathcal{C}\mathcal{C}$: Çakışan çizgi

$\mathcal{C}\mathcal{C} = \text{Ölçü} + \text{Ondalık} \text{ sayı } b$


Örnek: Ölçü 42,7 mm ise cetvel üzerinde çakışan çizgi

$$\mathcal{C}\mathcal{C} = 42,7 + 7 \times 0,9 = 49 \text{ mm} \text{ olarak bulunur}$$

Yukarıdaki örnek verniye bölüntüsü $b = 0,9 \text{ mm}$ olan $1/10 \text{ mm}$ duyarlıklı kumpas için verilmiştir. Aynı ölçü, verniye bölüntüsü $b = 1,9 \text{ mm}$ olan aynı duyarlıklı kumpas için verildiğinde çakışan çizginin hesabı

$$\mathcal{C}\mathcal{C} = 42,7 + 7 \times 1,9 = 56 \text{ mm} \text{ olarak bulunur. Şekil 3.5.4}$$


de bu ölçüler ve çakışan çizgiler gösterilmiştir.

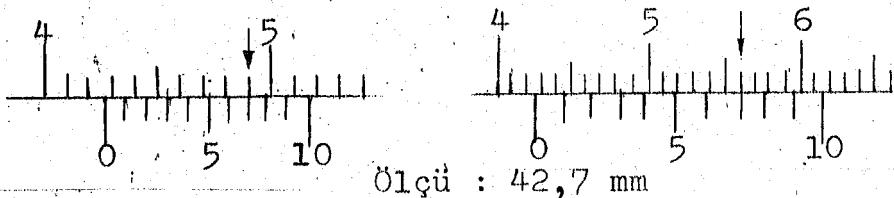

Şekil 3.5.4

3.7. $1/20$ mm duyarlıklı kümpler

Bu kümplerde 19 veya 39 mm lik ölçüler verniye üzerinde 20 eşit parçaya bölünderek $1/20$ mm duyarlılık sağlanmıştır. Okumada kolaylık sağlanması için çoğunlukla verniye ölçüsü 39 mm alınmaktadır. Rakamlar verniye üzerinde ondalık çizgilere konmuştur.

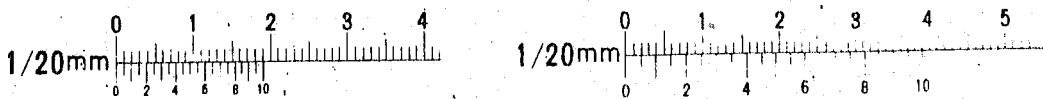

$$a = 1 \text{ mm}$$

$$a = 2 \text{ mm}$$

$$b = 19/20 \text{ mm}$$

$$b = 39/20$$

$$c = a - b$$

$$c = a - b$$

$$c = 1 - 19/20 = 1/20 \text{ mm}$$

$$c = 2 - 39/20 = 1/20 \text{ mm}$$

Ölçmede cetvel üzerindeki çakışan çizginin hesabı.

C_1 : Çakışan cetvel çizgisi

k : Verniye üzerindeki çakışan çizginin numarası. Örneğin, verniyenin 5. çizgisi çakışmış ise $k: 5$ tir.

O_1 : Ölçü + $k \times b$

Örnek : 63,25 ölçünde cetvel üzerinde hangi çizginin çakışığının bulunması?


Bu ölçüde verniye üzerinde 5. çizgi çakışığından $k: 5$

$b: 19/20$ alındığı taktirde..

C_1 : Ölçü + $k \times b$


O_1 : $63,25 + 5 \times 19/20 = 68 \text{ mm}$ (68 mm ye isabet eden çizgi çakışmıştır)

$$\frac{25}{100} = \frac{5}{20} = \frac{k}{20}$$

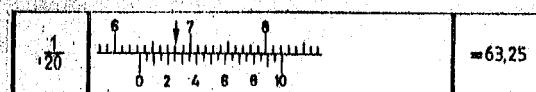

3.8. 1/50 mm duyarlıklı kümpler.

Bu kümplere 1/50 mm duyarlılık, 49 mm lik ölçü verniye üzerinde 50 eşit parçaya bölünerek sağlanmıştır. Okuma güçlüğü nedeniyle bu kümpler kullanılmamaktadır.

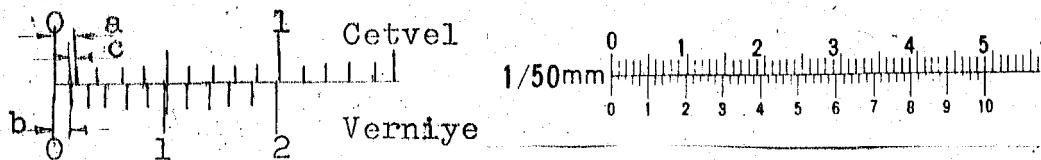

$$a : 1 \text{ mm}$$

$$b : 49/50 \text{ mm}$$

$$c : a - b$$

$$c : 1 - 49/50 = 1/50 \text{ mm}$$



Çakışan cetvel üzerindeki çizginin bulunması

$$\text{Çç} : \text{Ölçü} + k \times b$$

k : Verniye bölüntüsünde çakışan çizgi

Örnek : 73,38 mm yi gösteren ölçüde cetvel üzerinde hangi çizginin çakıştığını bulunuşması

$$\frac{38}{100} = \frac{19}{50} = \frac{k}{50} \quad k = 19 \text{ olduğundan}$$

$$\text{Çç} = \text{Ölçü} + k \times b = 73,38 + 19 \times 49/50 = 92 \text{ mm.}$$

Belirli duyarlılıkta bir sürgülü kumpas verniye bölüntüsünün hesabı : $c : a - b$ formülü kullanılarak verniye bölüntüsü saptanır. Örneğin 0,08 mm duyarlıklı kumpas için verniye bölüntüsü, $a : 1 \text{ mm}$ alındığında,

$$c : a - b$$

$$0,08 : 1 - b ; b : 1 - 0,08 = \frac{92}{100} = \frac{23}{25}$$


Şu halde cetvel üzerinde 23 mm lik ölçü ,verniente üzerinde 25 eşit parçaya bölünerek sağlanan sürgülü kumpasın duyarlılığı 0,08 mm olur.

3.9. Saatli kumpas.

İbreli bir ölçü aracıdır. 0,05 mm , 0,02 mm ve 0,001 " duyarlılığında olanları vardır. Kadranın çevresi eşit parçalara bölünmüştür. İki çizgi arası kumpasın duyarlığını verir. Ölçmede tam sayı kumpasın cetvel bölüntüsü ile, kesirli yüzde iseibre ile belirlenir.

Dijital (Digitale) göstergeli kumpaslar.

Bu kumpaslar sayısal göstergelidirler. Elektronik bir yapıya sahip olup pille çalışırlar. Ölçü doğrudan sayısal olarak belirlenir.

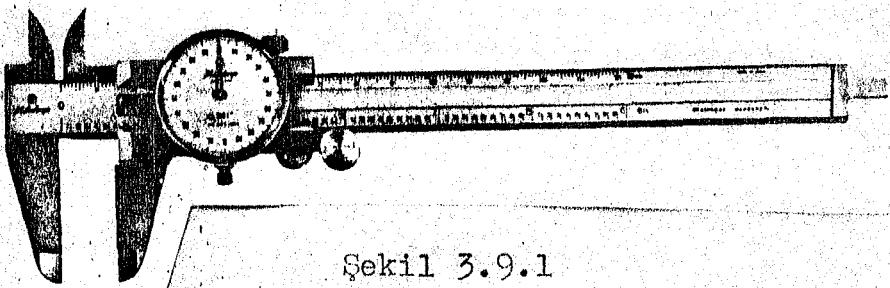

Şekil 3.9.1

4. Parmak (inch) böülüntülü sürgülü kumpaslar.


$1/32", 1/64", 1/128" \text{ ve } 1/1000"$ duyarlıklı olurlar.

Ancak $1/128"$ ile $1/1000"$ duyarlıklı olanları daha çok yapılımsta ve kullanılmaktadır.

Bu kumpaslarda cetvel böülüntüleri $1"$ lik ölçü 16 eşit parçaya bölünerek oluşturulmuştur. İki çizgi arası $1/16"$ tır. $1/1000"$ duyarlıklı kumpasların cetvel böülüntüleri $1"$ lik ölçü 40 eşit parçaya bölünerek meydana getirildiğinden iki çizgi arası $1/40 = 0,025"$ tır.

4.1. $1/32$ parmak duyarlıklı kumpaslar.

Bu kumpaslarda cetvel üzerinde $6/16$ " lik ölçü verniyeye üzerinde 4 eşit parçaya bölünerek $1/32$ " duyarlılık sağlanmıştır.

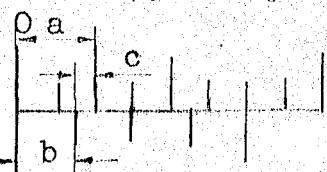

$$a = 2/16"$$

$$b = 6/16 : 4 = 6/64$$

$$c = a - b = 2/16 - 6/64 = 2/64 = 1/32"$$

4.2. $1/64$ " duyarlıklı kumpaslar


Bu kumpaslarda cetvel üzerinde $3/16$ " lik ölçü verniyeye üzerinde 4 eşit kısma bölünerek $1/64$ " duyarlılık sağlanmıştır.

$$a = 1/16" \quad c = 1/16" = 3/64"$$

$$b = 3/16 : 4 = 3/64" \quad c = 1/64"$$

$$c = a - b$$

Örnek: $\frac{2}{16} + \frac{3}{64} = \frac{11}{64}$ ölçüsünün gösterilimesi ve çakışan çizginin bulunması

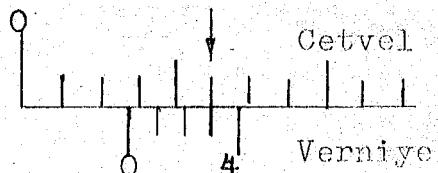

$\mathcal{C}\mathcal{C}$: Çakışan çizgi

k : Verniye bölüntüsü üzerinde

çakışan çizgi (Yukarıdaki ölçüde 3. çizgi çakışmaktadır)

$$\mathcal{C}\mathcal{C} = \text{Ölçü} + k \times b$$

$$\mathcal{C}\mathcal{C} = \frac{11}{64} + 3 \times \frac{3}{64} = \frac{5}{16}$$

Cetvel üzerinde $5/16$ " ölçüyü gösteren çizgi çakışır.

4.3. $1/128$ " duyarlıklı kumpaslar.

Cetvel üzerinde $7/16$ " ölçü, verniye üzerinde 8 eşit parçaya bölünerek, $1/128$ " duyarlılık oluşturulmuştur.

$$a = 1/16$$

$$b = 7/16 \times 8 = 7/128$$

$$c = a - b$$

$$c = 1/16 - 7/128 = 1/128$$

$$\text{Örnek: } \frac{5}{16} + \frac{3}{128} = \frac{43}{128} \quad 1/128$$

" Verniye böl.

ölçüsünün gösterilisi ve Çakışan

çizginin hesabı

$\mathcal{C}\mathcal{C}$: Çakışan çizgi

$$\mathcal{C}\mathcal{C} = \text{Ölçü} + k \times b \quad k : \text{Verniye bölüntüsünde çakışan} \\ \text{çizgi. Örnekte } k = 3 \text{ tür.}$$

$$\mathcal{C}\mathcal{C} = \frac{43}{128} + 3 \times \frac{7}{128}$$

$\mathcal{C}\mathcal{C} = 1/2$ " ölçüsünde ait çizgi çakışır.



4.4. $1/1000$ " duyarlıklı kumpaslar.

Bu kumpaslarda cetvel bölüntüleri diğer kumpaslardan farklıdır. 1 " ölçü 40 eşit parçaya bölünerek cetvel bölüntüleri oluşturulmuştur. Cetvel üzerinde $1\frac{9}{40}$ " ölçü, verniye üzerinde 25 eşit parçaya bölünerek $1/1000$ " duyarlılık elde edilmiştir.

$$a = 2/40$$

$$b = 49/40 \cdot 25$$

$$c = a - b = 2/40 \cdot 25 - 49/40 = 1/1000$$

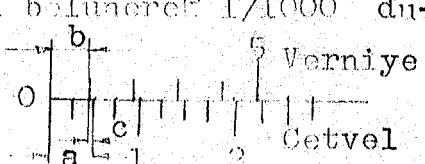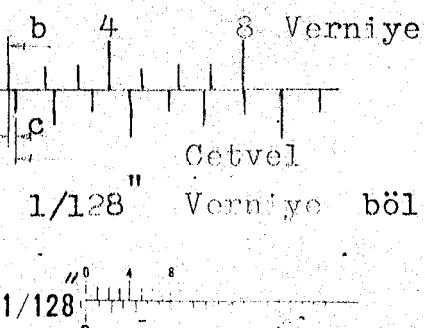


4.5 Kumpasla ölçümede olusabilecek hataların kaynakları .

- a- Basıçı yayının yeterince sıkaması nedeniyle ölçme yüzeylerinin paralel olmaması .
 - b- Ölçme yüzeylerinin düzlemsel olmayacağı .
 - c- Ölçme kuvvetinin büyüğlüğü
 - d- İş parçası veya ölçme yüzeylerinin kirli veya yaşılı olması
 - e- Okuma hatası (Yüzeye dik bakmamak)
 - f- Ölçme yapılan ortamın sıcaklığı (20°C 'den sapma)
- Okuma örnekleri : Parmak bölüntülü kumpaslarla .

$1/64$ " s Duyarlıklı kumpasla ölçme . 0 4 Sürgü

$$\text{Ölçü : } 3/16 + 3/64 = 15/64"$$

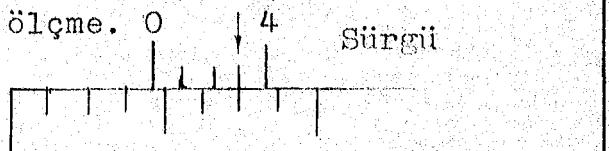

$$Q_9 = \text{Ölçü} + k \times b$$

$$Q_9 = 15/64 + 3 \times 3/64 = 3/8"$$

$$\text{Ölçü : } 3/16 + 3/64 = 15/64"$$

$1/128$ " Duyarlıklı kumpasla ölçme

$$\text{Ölçü : } 5/16 + 5/128 = 45/128"$$



$$Q_9 = \text{Ölçü} + k \times b$$

$$Q_9 = 45/128 + 5 \times 7/128$$


$$Q_9 = 5/8"$$

$$\text{Ölçü } 5/16 + 5/128 = \frac{45}{128}"$$

$1/1000$ " duyarlıklı kumpasla

ölçme .

$$\text{Ölçü : } 300/1000 + 5/1000"$$

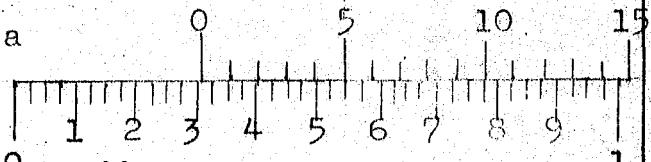

$$\text{Ölçü : } 305/1000"$$

$$Q_9 : \text{Ölçü} + k \times b$$

$$\text{Ölçü : } 305/1000"$$

$$Q_9 : 305/1000 + 5 \times 49/40"$$

$$Q_9 : 550/1000" (Cetvel üzerinde bu ölçüye ait çizgi verniye bölüntülerinden 5. çizgiye çakışır)$$


5. Mikrometreler

Dış, iç ve derinlik ölçmelerinde, vida, dişli çark gibi makina elemanlarının çeşitli ölçülerini saptamada ve özel işlere ait uzunlukların ölçülmesinde kullanılan vidalı ölçü araçlarıdır.

5.1. Mikrometrelerin kısımları

Şekil 5.1 de, dış ölçmelerde kullanılan mikrometre ve kısımları görülmektedir.

- a- Sert metal plate(örs)
- b- Tesbit mandali
- c- Adımı 0,5 mm olan vidalı mil
- d- Ayar somunu
- e- mm bölüntülü kovan
- f-Kovan ve tambur bölüntüleri
- g-Tambur
- h-Circir (Yaklaşık 2 N lik baskı kuvveti sağlayan yaylı tertibat)
- i-Yalıtkan plaka (El ısısının gövdeye intikalini önler)

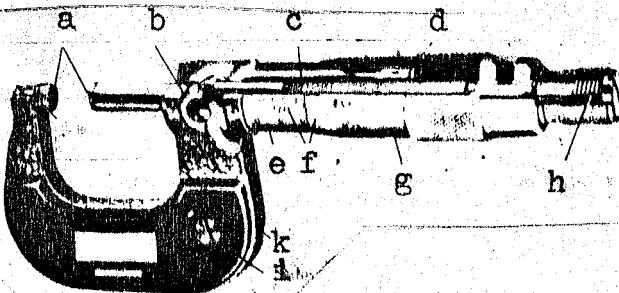

Şekil 5.1.

5.2. Mikrometrelerde duyarlılık .


0,01 ve 0,001 mm duyarlıklı yapılmaktadır.

Tamburla birlikte dönerek hareket eden vidanın adımı 0,5mm dir. Tambur üzerindeki bölüntü sayısı 50 olduğundan, duyarlılık $0,5 \text{ mm} / 50 = 0,01 \text{ mm}$ olarak bulunur.


Vida adımı 1 mm olan 0,01 mm duyarlıklı mikrometreler de vardır. Vida adımı 1 mm olduğu için aynı duyarlılığı sağlamak üzere tambur bölüntü sayısı 100 olarak alınmış ve tambur çapı da daha büyük yapılmıştır. Şekil 5.2 de vida adımı 0,5 mm ve 1 mm olan mikrometreler görülmektedir.

0,001 mm duyarlıklı mikrometrelerde ise üzerinde mm bölüntüleri bulunan, Şekil 5.3 de görüldüğü gibi kovan üzerine ayrıca 0,1 mm duyarlıklı verniye bölüntüleri yapılmış böylece duyarlılık : Vida adımı / tambur bölün-
tü sayısı $\times 10 = 0,001 \text{ mm}$ olarak oluşmuştur.

Ölçme örnekleri

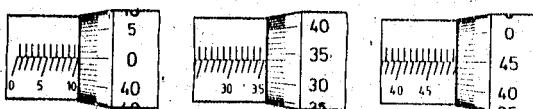


Kovan	10	35	48
	00	0,0	0,5
Tambur	0,00	0,34	0,45
	10,00	35,34	48,95

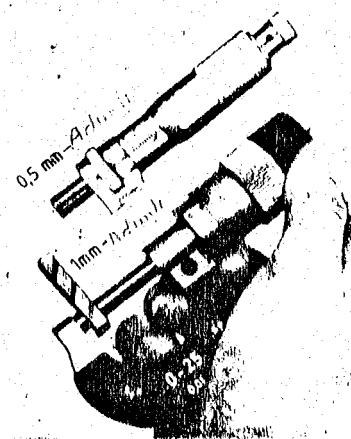

Şekil 5.2

0,001 mm duyarlıklı mikrometrenin kovanı, 0,5 mm aralıklarla olarak belli被打上印了 ve verniye belli被打上印了 de yatay olarak çizilmiştir.

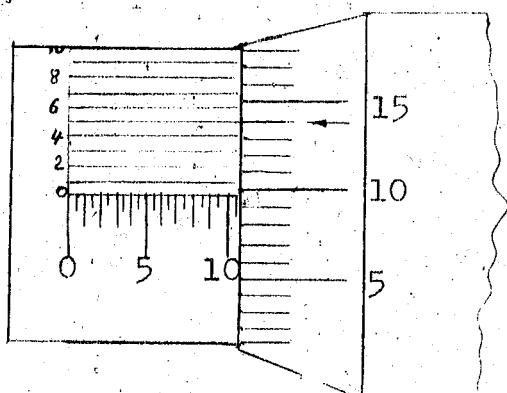

Böülüntü	Ölçü
Kovan	10,50 mm
Tambur	0,09 mm
Verniye	0,005 mm
Toplam	10,595 mm


Ölçü : 10,605 mm

Şekil 5.3

5.3 Parmak (inch) belli被打上印了 mikrometre

Parmak mikrometrelerde, tamburla birlikte dînerek hareket eden mil üzerindeki vidanın adımı $1/40$ " tır. Tambur çevresi de 25 eşit parçaya belli被打上印了. Böylece oluşan duyarlılık : Vida adımı / Tambur belli被打上印了 sayısı
Duyarlılık : $1/40 / 25 = 0,001$ " tır.


Kovan üzerinde her dört belli被打上印了de bir rakam yazılmıştır. Bu rakamların ait olduğu çizgiler $100/1000$ " ölçüyü ifade etmektedir. Böylece okunmadada tam sayılar daha pratik olarak belirlenecektir. Şekil 5.3.1

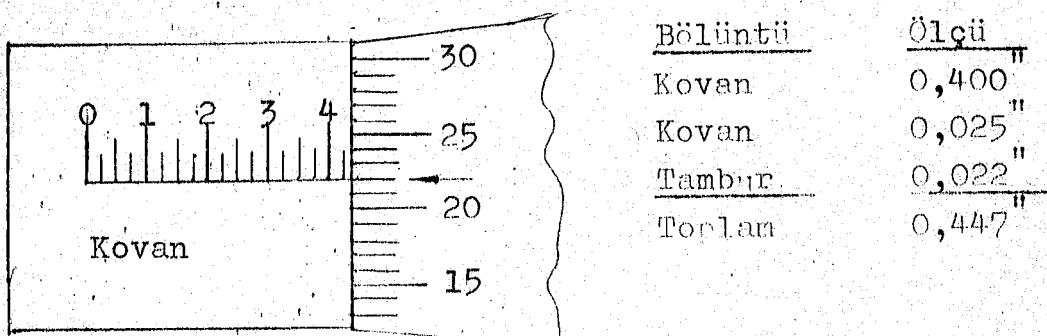

Şekil 5.3.1.

5.4 Dijital (Digitale) göstergeli mikrometreler.

Bu mikrometrelerin yalnız sayısal olarak ölçüyü gösteren tipleri olduğu gibi, Şekil 5.4 de görüldüğü üzere, hem sayısal hem de bölüntülü türleri vardır. Duyarlılıklarları $1/1000$ mm dir.

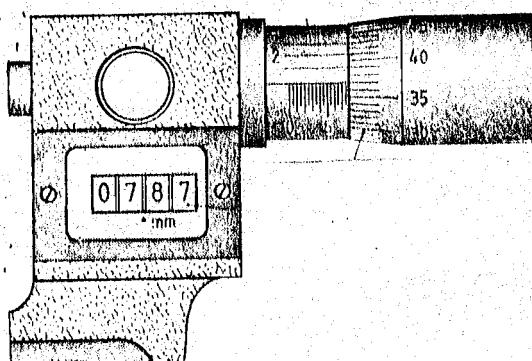

Şekil 5.4 ..

5.5. Dehik mikrometreleri .



İç çapların ölçülmesinde kullanılan bu mikrometreler çeşitli türde yapılmaktadır. Şekil 5.5 te görülen mikrometrenin yerini, daha geliştirilmiş olan ve Şekil 5.5.1. de görülen tipler almışlardır.

Şekil 5.5.1 de kendisi ve iç durumu görülen delik mikrometresi ,deliğe üç noktadan temas etmektedir. Boyları 4 m ye kadar uzatılabilmekte ve derin deliklerin çaplarını ölçmek mümkün olmaktadır.


Delik çaplarının seri olarak ölçülmesinde, delik komparatörleri, delik mikrometrelerine tercih edilmektedir.



Şekil 5.5.

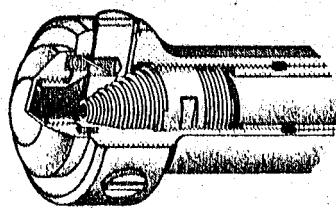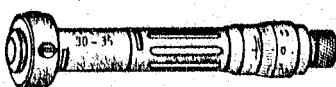

Şekil 5.5.1

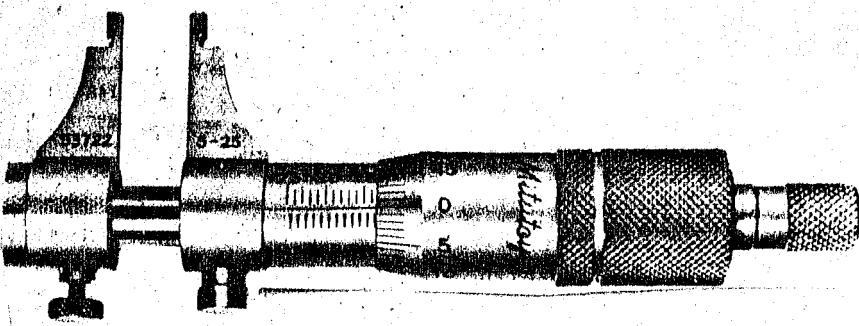


Şekil 5.5.2

5.6. Mikrometrelerin kullanımı .


Mikrometreler, seri ölçme işlemlerinde bir tutucu altlığı tesbit edilerek kullanılırlar. Bir elle iş parçası tutulur, diğer elle circir döndürüülerek iş üzerinde belirli baskın kuvveti sağlanmış olur. Şekil 5.6.1

Bir elle iş parçası ,diğer elle de mikrometre tutularak ta ölçme gerçekleştirilebilir. Ancak bu durumda tambır baş ve işaret parmağı ile çevrilerek iş üzerinde

tahmini bir baskı sağlanmış olur. Şekil 5.6.2

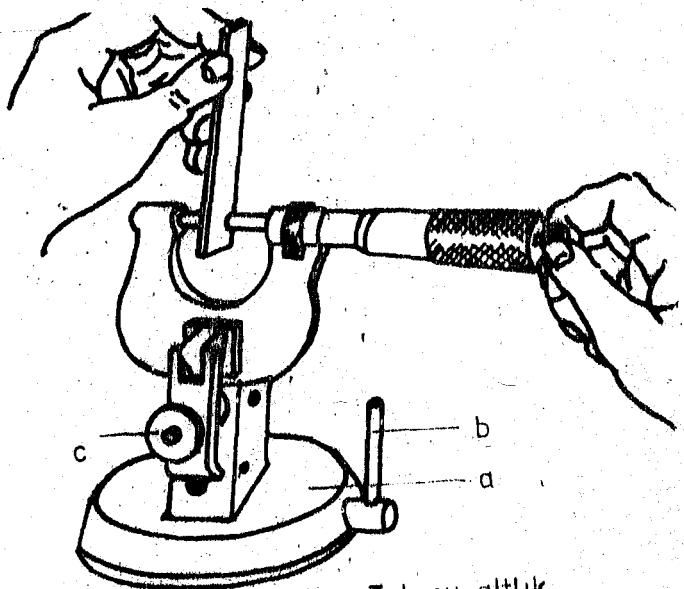


Şekil 5.6.1

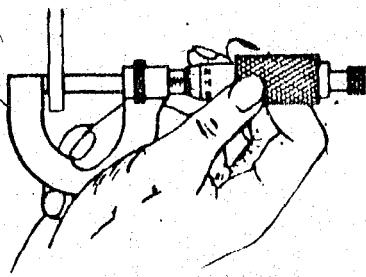

Şekil 5.6.2

Ölçülücek iş parçasının sabit olması halinde Şekil 5.6.3 deki gibi, sol elin baş ve işaret parmağı ile mikrometre gövdesi tutulur, sağ elle çevirerek ölçme gerçekleştirilemiş olur.

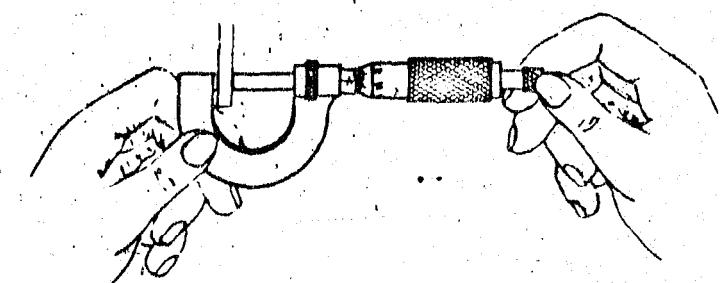

Şekil 5.6.3

5.7. Mikrometrelerin ayarı.

0-25 mm ölçme kapasiteli olan mikrometreler kapatılarak, diğerleri ise kutularının içinde bulunan özel mastarlarla göre ayarlanır. Önce taburla vidalı milin ilişkisi kesilir. Mastar ölçme çeneleri arasına konur ve tambur sıfırlanarak sabitlestirilir. Sonra cırcır la sıkılarak tekrar sıfırlama kontrolü yapılır.

Vidalı milde boşluk varsa, konik somun sıkılarak giderilir.

5.8. Mikrometrelerin ölçme alanları ve kapasiteleri:

Mikrometrenin ölçüleceği en büyük ölçü ile en küçük ölçü arasındaki farka ölçme alanı denir. Bu alan millimetrik mikrometreler için 25 mm dir.

Mikrometrelerin üzerinde ölçüleceği en küçük ve en büyük ölçüler yazılıdır.

Bir mikrometrenin ölçüleceği en büyük ölçü, kendisinden sonra gelen mikrometrenin ölçüleceği en küçük ölçünün aynıdır.

Ölçme kapasiteleri aşağıda gösterilmiştir.

0-25 mm

25-50 mm

50-75 mm


... mm

475-500 mm

5.9. Çeşitli mikrometreler.


Değişik amaçlar için yapılmış çeşitli mikrometreler vardır. Şekil 5.9. Çatal mastar gibi kullanılan çift milli mikrometreler de yapılmıştır. Şekil 5.9.1.

Yanda 0,002 mm duyarlılığında bir mikrometre görülmektedir.

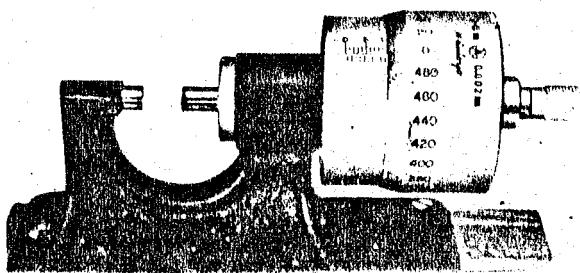


17

Şekil 5.9.1

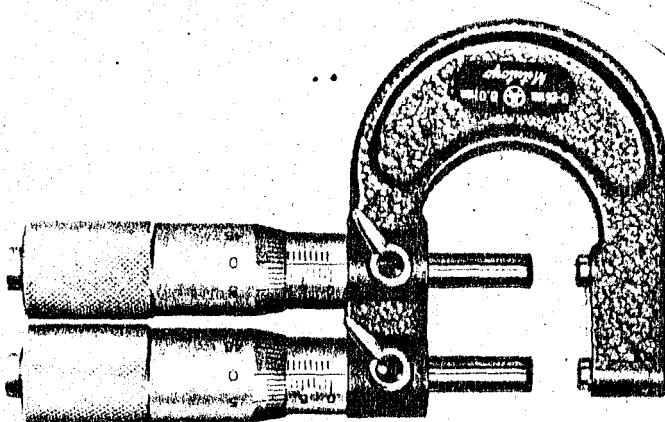

Şekil 5.9

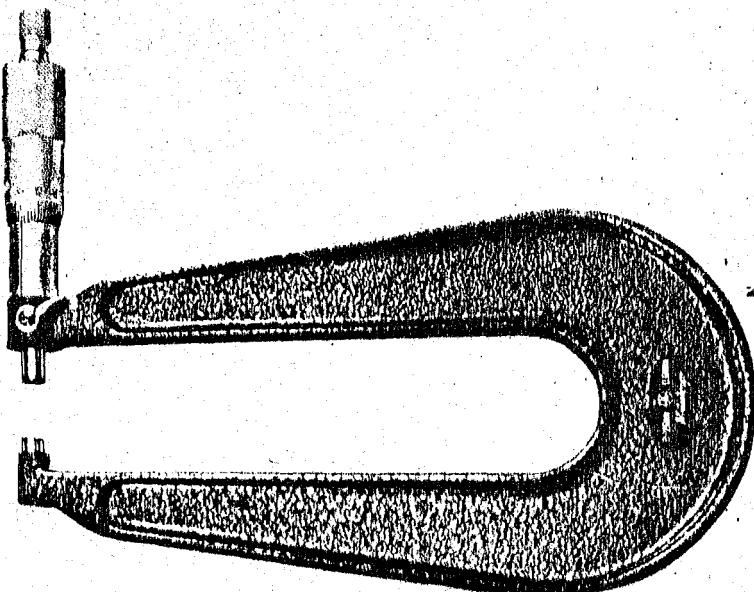


Mikrometreler


MARMARADA
FEN BİLLİMLERİ
TESLİ

5.9.1 Vida mikrometreleri .

Vidaların böğür ve dış dibi çaplarının ölçülmesinde kullanılırlar. Bu mikrometrelerin, çeşitli profillerde, dehisitirilebilen özelliklere sahip çeneleri vardır. Bu çeneler, Metrik, Whitworth ve diğer vidaların profilleri ve büyütüklüklerine göre yapılmıştır. Ölçülecek vidanın cinsine göre seçilecek bu çeneler mikrometreye takılırak kullanılır. Çeneler takıldıktan sonra mikrometre, ideal olarak kabul edilen vida mastarına göre ayarlanır, sonra ölçüyü yapılaçak vidaya uygulanır. Şekil 5.9.1.

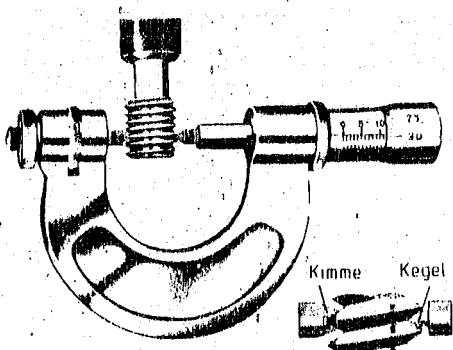

Şekil 5.9.1.

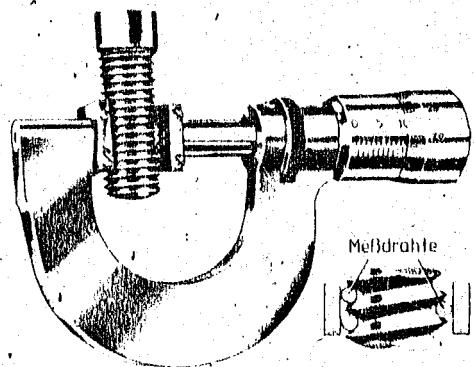


Şekil 5.9.2.

Vidaların böğür çaplarını daha duyarlı olarak saptamadık üç tel yöntemi uygulanır. Şekil 5.9.2


Bögür açısı hatalarından dolayı Şekil 5.9.1 deki çenelerle yapılan ölçme işlemlerinde sonuç yanlış saptanabilir. Üç tel yöntemi ile bu sakınca giderilmiş olur.

Bu yöntem, tüm vidalarda en çok kullanılan ve en doğru sonuçlar veren bir yöntemdir. Üç telli çeneler vidaların adımları esas alınarak hazırlanmış olup, büyürlerin ortasından vidaya temas etmektedir.

Büyük boyutlu iç vidaların böğür çaplarının saptanmasında, konik ve çentikli takma üçler kullanılır ve şekil 5.9.3 te görüldüğü gibi iç vidası mikrometresine takılarak uygulanır.

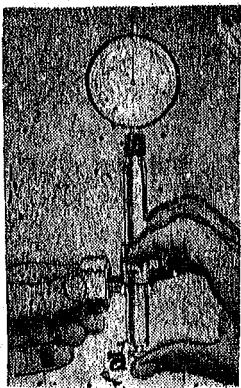

Şekil 5.9.4

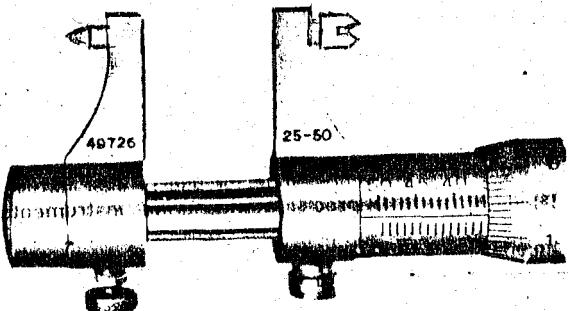

Şekil 5.9.3


Küçük çaplı iç vidaların ölçüleri ise iç vida komparatörü ile saptapır. Mikrometrelerde olduğu gibi, ayar vida mastarlarına göre yapılır. Şekil 5.9.4 de görüldüğü gibi ölçme çenelerinden biri a düğmesine basılınca hareket eder, böylece çenelerin iç vidaya oturması sağlanmış olur.

5.10. Mikrometre ile ölçümede oluşan hataların kaynakları:

- a-Vida adının hatalı oluşu.
- b-Ölçme yüzeylerinin düzlemsel olmayışı .
- c-Ölçme yüzeylerinin paralel olmayışı .
- d-İş parçasının ve ölçme yüzeylerinin kirli, yaşılı oluşu.
- e- Ölçme kuvvetinin etkisi (Yaklaşık 2 N olmalı)
- f-Ölçme aracı ve iş parçası 20°C sıcaklığında olmalı
- g-Okuma hatası,(Bölümünlere yanlış açıdan bakma , yanlış okuma)

Ölçmede baskı hatalarından kurtulmak için iibreli mikrometreler yapılmıştır. Bınlarda circir yoktur.

Şekil 5.10 da görüldüğü gibi a çenesinin hareketi yaylı manivela aracılığı ile ibreye intikal eder, böylece baskı kuvvetinin belirli tolerans içinde olması sağlanmış olur.

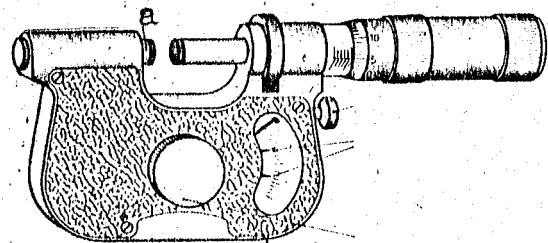

Sekil 5.10

6. Komparatörler:

Ölçü saatleri de denen ve çok kullanılan ölçü araçlarıdır.

6.1. Komparatörün çalışma prensibi :

Kramayer ve düz dişlilerden oluşan bir düzene sahiptir.

Komparatörün iç durumu Sekil 6.1'de görülmektedir.

Ölçme mili a, 0,01 mm duyarlıklı komparatörlerde 1 mm hareket ettiğinde, büyük ibre bir tam devir yapar. Kadranın çevresi 100 eşit parçaya bölündüğünden, büyük ibrenin iki çizgi arası kadar dönmesi ,a ölçme milinin 0,01 mm hareketini gerektirir.

a-Ölçme mili

b-Büyük ibrenin bağlı olduğu dişli çark

c-Küçük ibrenin bağlı olduğu dişli çark

Büyük ibrenin devir sayısı ,küçük ibrenin hareketi ile belirlenir.

Komparatörün kısımları . Sekil 6.2


a-Ölçme mili

b-Değiştirilebilen iç


c-Bölüntüler

d-Küçük kadran

e-Tolerans göstergesi

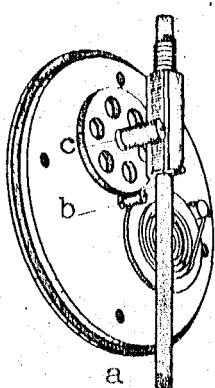

Sekil 6.1

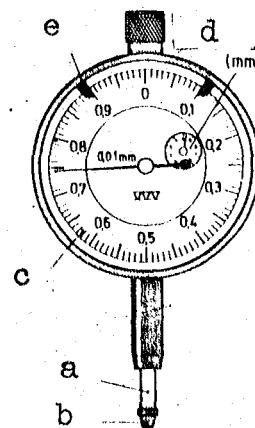

Şekil 6.2

0,001 mm duyarlıklı komparatörlerde kadran çevresi 100 eşit parçaya bölünmüştür. Ölçme mili 0,1 mm hareket edince büyük ibre tam bir devir yapmaktadır. Böylece ölçme milinin 0,001 mm hareketi büyük ibrenin iki çizgi arası kadar dönmesini sağlar.

6.2. Komparatörlerde ölçme alanı

Ölçme milinin hareket edebileceği maksimum ölçütür.

Bu ölçü küçük kadranla belirlenmiştir.



Ölçme alanları standartlaştırılmış olup 0,01 mm duyarlıklı komparatörlerde 3-10 mm arasında değişmekte, 0,001 mm duyarlıklı olanlarda ise 1 mm dir.

6.3. Komparatörlerin kullanıldıkları yerler.

Komparatörler atelye ve laboratuvarlarda çok farklı amaçlar için kullanılırlar. Amaca uygun olarak üretilmiş cihazlara monte edilecek kullanılmaktadırlar.

Delik çaplarının ölçülmesinde daha seri ölçüle olumsuz sağlanıkları için delik komparatörleri delik mikrometrelirine tercih edilirler.

Delik komparatörleri, ölçme ağızları değiştirilerek çeşitli iç ölçülerin saptanmasında kullanılırlar. Şekil 6.3 te delik komparatörü ve takımı görülmektedir.

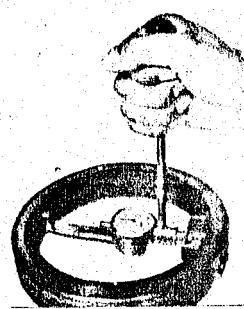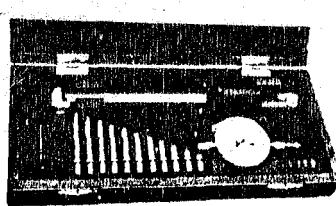

Şekil 6.3 .

Delik komparatörlerinin ayarı ,ayar bileziklerine göre yapılır.Bu bilezikler çeşitli çaplar için takım halinde hazırlanmıştır.


Ayar bileziği olmadığı taktirde , paralel yüzlü sinir mastarları ile de ayar yapılabilir.

Delik komparatörleri pratik olarak 0,01 mm duyarlılıkla mikrometre ile de ayarlanabilirler.


Şekil 6.4 de görülen oynak tertibatlı komparatörle salgı kontrolü yapılmaktadır.

Salgı miktarı komparatörün
ibresi ile belirlenir.

Mastarla iş parçası arasındaki fark
komparatörle saptanabilir.Şekil 6.5.

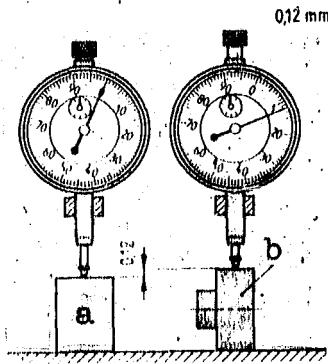

Şekil 6.5

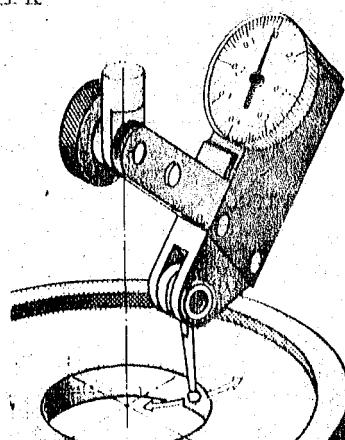

Şekil 6.4

Komparatörlerin kullanıldığı çeşitli yerler



Derinlik ölçümede




Kanal ölçümede




Açı ölçümede



Kalınlık ölçümede

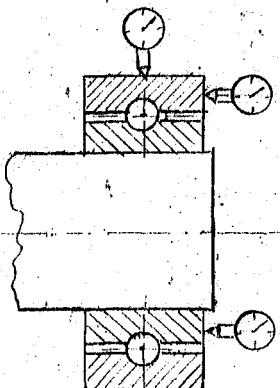

Rulmanların salgılarının
kontrolündede

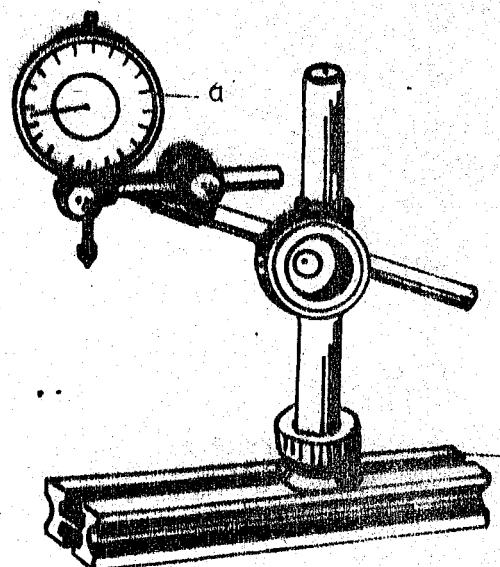


İş tezgahlarında çeşitli
salgı ve ölçme işlemlerinde

7. Açı Ölçme araçları : Sabit ve göstergeli açı ölçme araçları olmak üzere iki bölüme ayrırlırlar. Bu araçlar duyarlılıklarına ve cinslerine göre farklı özelliklere sahiptirler ,

7.1. Sabit Ölçme araçları (Açı)


a- Sabit gönyeler : Bu gönyeler 90° , 60° , 45° olarak çelikten yapılmışlardır. Düz , şapkali ve kıl gibi olarak adlandırılan çeşitleri vardır. Şekil 7.1 de sabit gonye çeşitleri görülmektedir.

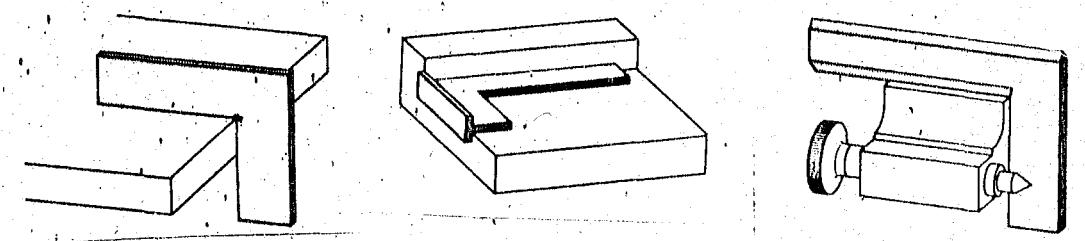

Şekil 7.1.

Sabit gönyelerle açıların değerlendirilmesi , iş parçası yüzeyi ile gonye arasında oluşan aralıktan geçen ışık dikkate alınarak yapılır. Bilhassa kıl gönyelerle çok küçük açı hatalarını saptamak mümkündür.

b- Açı sınır mastarları : Sabit açı ölçme aracı olup, tek olarak kullanıldıkları gibi, şekil 7.2. de görüldüğü gibi birleştirilerek de kullanılırlar.

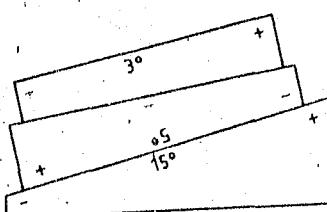

7.2. Göstergeli açı ölçme araçları


Bu araçlar duyarlılıklarına ve cinslerine göre farklı özelliklere sahiptirler. Basit bölüntülü açı gönyesi, universal açı gönyesi (verniyeli açı gönyesi), optikli universal açı gönyesi, komparatörlü açı ölçerler ve sinüs cetveli, göstergeli açı ölçme araçlarındandır.

7.2.1. Basit bölüntülü açı gönyesi .

Bu gönyelerin duyarlılığı genellikle 1° dir. Ancak $1/2^\circ$ ve $1/4^\circ$ duyarlıklı olanlarda vardır.

Bu gönyelerde rakamlar simetri ekseninin sağ ve sol tarafına, on derece aralıklarla, 90° ye kadar paylaştırılmıştır. 90° den büyük açıları okurken, dar açıyu 180° den çıkararak sonuca varmak daha pratik bir yoldur.

Şekil 7.2.1 basit bölüntülü açı gönyesi ve sağ yanda 105° lik açının belirlenmesi görülmektedir.

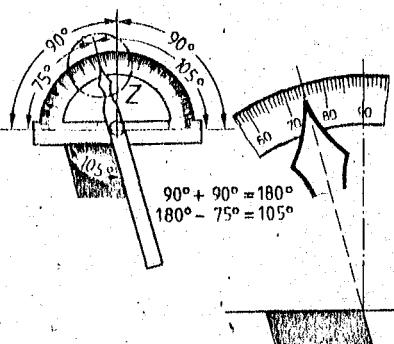

Şekil 7.2.1.

7.2.2. Verniyeli açı gönyeleri :

Bu gönyelere universal açı gönyeleri de denir. Bu gönyelerle çeşitli makina parçalarının iç ve dış açılarını saptamak mümkündür.


Verniyeli açı gönyesinin duyarlılığı, skala üzerindeki bir veya daha fazla bölüntülerle, verniyeye üzerindeki bölüntü (iki çizgi arasındaki ölçü) arasında olusan faktır. Şekil 7.2.2. 25

Verniyeli açı gönyesinin duyarlılığı .

a-Skala üzerindeki bölgüntüler.

b-Verniye üzerindeki bölgüntü

c-Duyarlılık

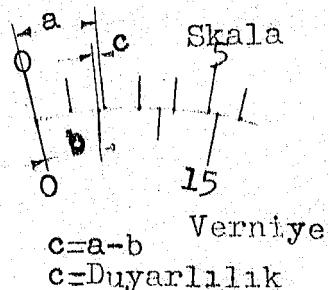

Şekil 7.2.2

Verniyeli açı gönyesinin parçaları


a-Düz cetvel

b-Verniye

c-Tesbit somunu

d-Derece bölgüntülü skala

e-Açılı döner cetvel

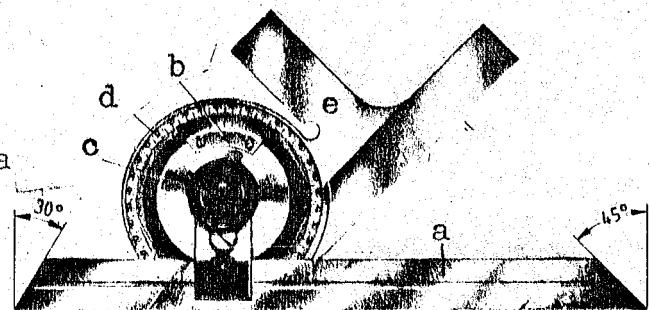

Verniyeli açı gönyeleri çeşitli duyarlılıkta yapılmaktadır. En çok kullanılanı 5 dakika duyarlıklı olanlardır. 2 dakika ve 10 dakika duyarlıklı olanlar da yapılmaktadır.

5 Dakika duyarlıklı açı gönyeleri :

Bu gönyelerde duyarlılık, 23° lik ölçü verniye üzerinde 12 eşit parçaya bölünerek sağlanmıştır. Bölgüntüler verniye sıfır çizgisinin sağ ve sol yanına da yapılmıştır.

$$c = a - b$$

$$c = 2^\circ - 23/12^\circ = 1/12^\circ = 5'$$

aynı duyarlılık $a = 1^\circ$ alınmak suretiyle de sağlanabilir. Okunmada kolaylık olması için verniye bölgüntülerini $23/12^\circ$ alınarak büyütülmüştür.

$$a = 1^\circ$$

$$c = 1/12^\circ$$

$$c = a - b$$

$$1/12^\circ = 1^\circ - b \Rightarrow b = 11/12^\circ$$

(Verniye bölgüntüsü)

7.2.3. Açıların okunuşu : Tam dereceler verniyenin sıfır çizgisi ile , dakikalar ise verniye üzerindeki diğer çizgilerle belirlenir. Şekil 7.2.3 te görüldüğü gibi $54^{\circ}25'$ lik açının belirlenmesinde, verniyenin sıfır çizgisi 54° yi geçmiş olup, 5.çizgi skala üzerinde 64° ye karşılık olan çizgiye çakışmıştır.(İki çizgi arası verniye üzerinde 5 yi ifade eder)

Açı saptanmasında çakışan skala çizgisinin matematiksel olarak bulunması :


$\text{Cç} : \text{Çakışan skala çizgisi}$

$\text{Cç} : \text{Açı} + k \times b$

$k : \text{Verniyenin çakışan çizgisi}$

(Örnekte 5.çizgi çakıştırından

$k : 5$ alınacaktır)

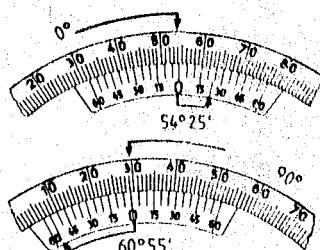

Şekil 7.2.3

Örnek : $54^{\circ} 25'$ lik ölçü için skala üzerinde hangi çizginin verniyenin 5.çizgisine çakıştığını bulunması .

$\text{Cç} : \text{Açı} + k \times b$ $b = \text{Verniye bölüntüsü}$


$\text{Cç} : 54 \frac{25}{60} + 5 \times \frac{23}{12} = 64^{\circ}$ (64° ye karşılık olan çizgi verniyenin 5.çizgisine çakışır.)

7.2.4. Belirli duyarlıklı bir verniye bölüntüsünün oluşturulması : $c = a - b$ formülü kullanılarak istenilen duyarlıkta verniye bölüntüsü yapılabılır. Örneğin, 10 duyarlıklı bir gonye için verniye bölüntüsü $a = 2^{\circ}$ alındığı taktirde,

$$c = a - b ; c = 10 - \frac{1}{6} ; a = 2^{\circ}$$

$$\frac{1}{6} = 2^{\circ} - b \Rightarrow b = \frac{11}{6}$$


Şu halde 11° lik açı , verniye üzerinde 6 eşit parçaya bölünür .

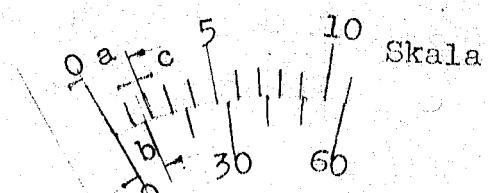


$$c = a - b$$

$$c = \text{Duyarlılık}$$

Verniyeli açı gönyelerinin uygulanma alanlarını daha geniş düzüme getirmek için, gönyeye çeyitli fonksiyonlara sahip parçalar eklenmiştir. 7.2.4.

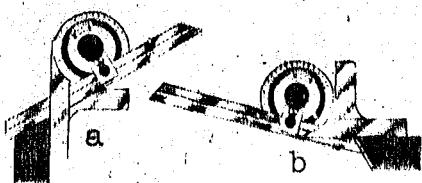

Sekil 7.2.5

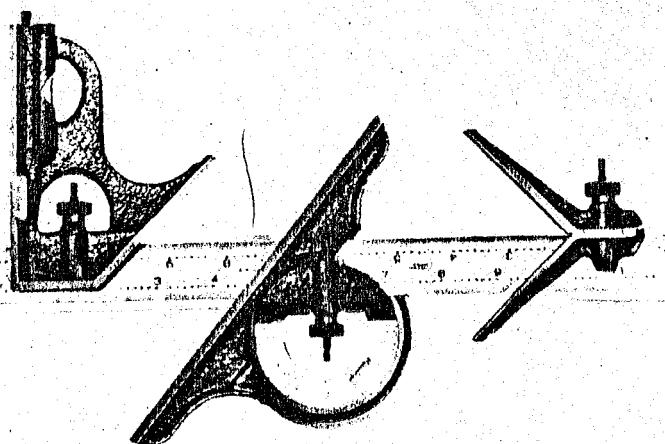

Sekil 7.2.4


Sekil 7.2.5 te verniyeli açı gönyelerinin kullanımı görülmektedir. Cetvelin uçları 45° ve 30° açılı işlenmişdir. Ölçmede bu açılardan da yararlanılmaktadır.

7.2.5. Sinüs cetveli ile açıların ölçülmesi :

Açıların daha duyarlı bir şekilde saptanmasında kullanılan ölçü aracıdır. Sinüs cetveli ile 0° ve 60° arasındaki açılar $3''$ ve $10''$ duyarlılıkla saptanabilmektedir.

Sinüs cetveli, bir cetvel ve iki silindirik mastardan oluşmaktadır. Sinüs cetvelleri, silindir eksenleri arasındaki ölçü 100 ve 200 mm olmak üzere iki çeşit yapılmışlardır.

Açı kontrolü bir pleyt üzerinde sehpalı komparatörle yapılır. Sekil 7.2.5 te görüldüğü gibi, b sınır mastarının ölçüsü $b = \sin\alpha \times L$ formülü ile hesaplanır. Bu ölçüde oluşturulan mastar silindirlerden birinin altına konur. Sonra komparatörle

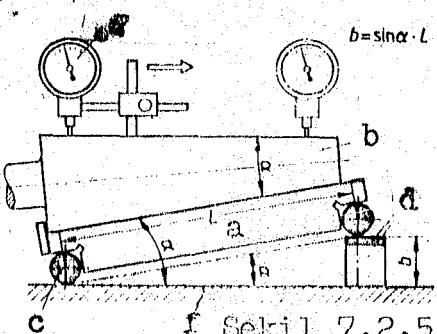

Sekil 7.2.5

açısı ölçülecek parça yüzeyinin pleyite göre paralelligi araştırılır. Komparatör ibresindeki sapma miktarı açının hatalarını belirler.

Sekil 7.2.5 te a-Cetvel, b-İş parçası , c- Silindirik mastar, d- Sınır mastarları , e- Komparatör (Ölçü saatı) f- Pleyit görülmektedir.

7.2.6. Açıların Ölçme halkaları ile ölçülmesi :

İç açıların ölçülmesinde uygulanan bir yöntemdir. Halkalar belirli çaplarda ve belirli tollans içerisinde hazırlanmışlardır. Sekil 7.2.6 da görüldüğü gibi , halkalar kanalın içerisinde yarlaştırılır ve sınır mastarı büyük çaplı halkaya desteklik yapar. L ölçüsü 1/1000 mm duyarlıklı ölçü aletleri ile saptanıp formülde yerine konduğu takdirde , halkaların çapları da belli olduğu için $\operatorname{Tg} \alpha/2$ bulunmuş olur.

$$\operatorname{Tg} \alpha/2 = \frac{D - d}{2L - (D - d)}$$

Formülün çıkışısı :

$$\operatorname{Tg} \alpha/2 = \frac{a}{b} \quad (1)$$

$$a = \frac{D - d}{2}$$

$$b = \frac{d}{2} + x$$


$$x = L - \frac{D}{2}$$

$$b = \frac{d}{2} + (L - \frac{D}{2})$$

$$b = \frac{2L - D + d}{2} = \frac{2L - (D - d)}{2}$$

a ve b (1) de yerine konursa

$$\operatorname{Tg} \alpha/2 = \frac{D - d}{2L - (D - d)} \quad \text{formülü çıkar.}$$

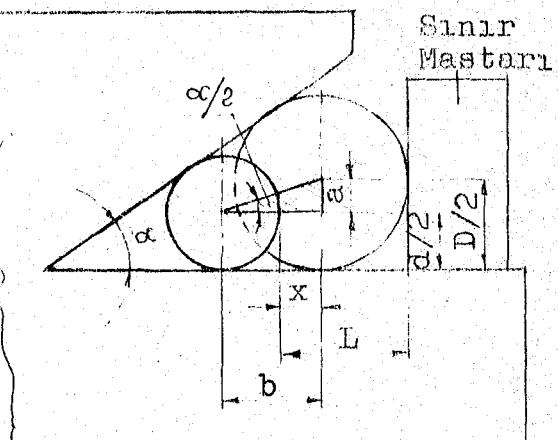

7.2.7. Ölçme halkaları ile V kanalının ölçülmesi :

Halkalar kanalın içérisine Şekil 7.2.7 de görüldüğü gibi yerleştirilir. L ölçüsü 0,001 mm duyarlıklı ölçü aletleri ile saptanarak aşağıdaki formülde yerine konur. Halka çapları da bilindiğinden $\sin \alpha/2$ nin değeri formülle bulunmuş olur.

$$\sin \alpha/2 = \frac{D - d}{2L - (D - d)}$$

Formülün çıkışı :

$$\sin \alpha/2 = \frac{a}{b} \quad (1)$$


$$a = \frac{D - d}{2}$$

$$b = x + \frac{d}{2}$$

$$x = L - \frac{D}{2}$$

$$b = L - \frac{D}{2} + \frac{d}{2}$$

$$b = \frac{2L - (D - d)}{2}$$

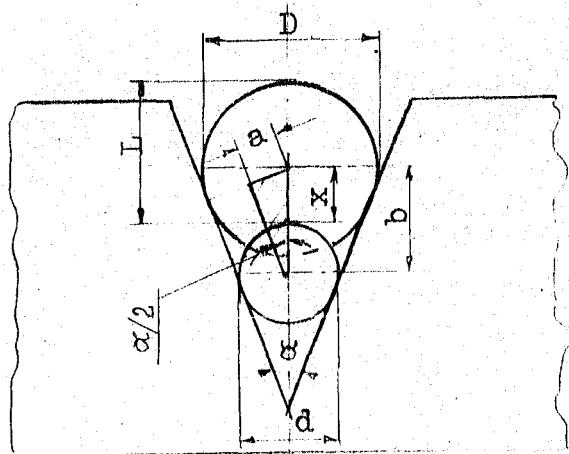

Şekil 7.2.7

a ve b formül (1) de yerine konursa

$$\sin \alpha/2 = \frac{D - d}{2L - (D - d)} \text{ formülü çıkar.}$$

7.2.8. Bilyalarla iç konikliklerin ölçülmesi :

Ölçülecek konikliğin çapına uygun bilyalar seçilir.

Daha sonra Şekil 7.2.8 deki gibi bilyalar konik parçanın içine yerleştirilerek, a ve A ölçüleri, 1/1000 mm duyarlıklı derinlik ölçme cihazları ile saptanır. Bilya çapları belli olduğundan, belirlenmiş bulunan bütün değerler aşağıdaki formülde yerine konularak, koniklik açısı α nin yarısı $\sin \alpha/2$ olarak belirlenmiş olur.

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2(a - A) - (D - d)}$$

Bilyalarla koniklik ölçümü :

$$\sin \alpha / 2 = \frac{D - d}{2L - (D - d)}$$

formülünün çıkışı :

$$\sin \alpha / 2 = \frac{c}{b} \quad (1)$$


$$c = \frac{D - d}{2}$$

$$b = \frac{D}{2} + x + \frac{d}{2}$$

$$x = a - (D + A)$$

$$b = \frac{D}{2} + a - (D + A) + \frac{d}{2}$$

$$b = \frac{2(a - A) + (D - d)}{2}$$

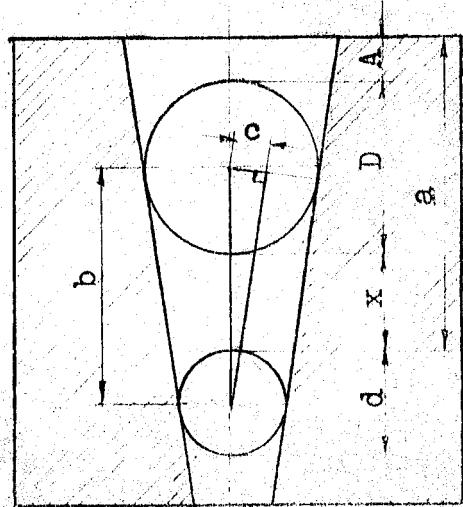


Şekil 7.2.8

c ve b (1) de yerine konulursa

$$\sin \alpha / 2 = \frac{D - d}{2L - (D - d)} \text{ formülü çıkar.}$$

7.3. Elektronik uzun ölçme araçları:


Elektronik ölçme araçları ile $0,01 \mu\text{m}$ duyarlılıkla ölçme gerçekleştirilebilir. Şekil 7.3'te görülen arçla $0,01 \mu\text{m}$ duyarlılıkla ölçme yapılmaktadır. Ölçme alanı, $(0,3 - 30)\text{mm}$ arasındadır.

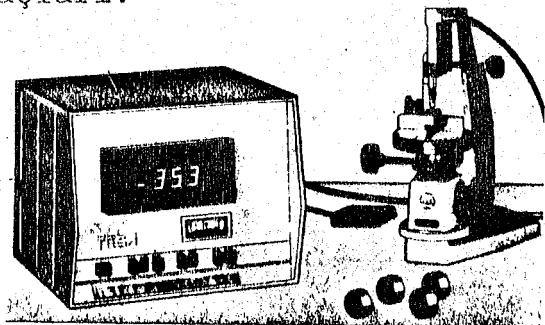

Şekil 7.3

Şekil 7.3.1'de görülen kıyaslamalı ölçü araçları ile parçaların paralelliliği, daireselliği ve açılarının doğruluğu kontrol edilebilir.

Uzunlukların ölçümüne de pneomatik ölçme araçları da kullanılmaktadır.

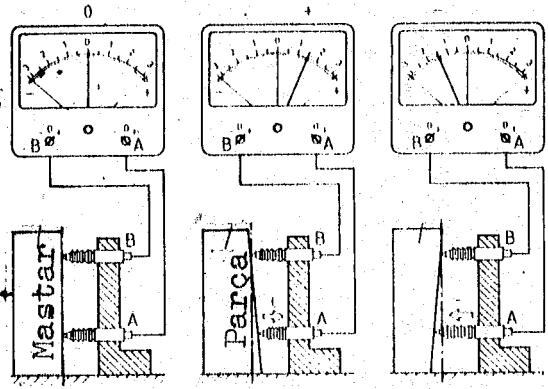

Şekil 7.3.1


8. Tampon ve çatal mastarlar : Bu mastarlarla iç ve dış ölçülerin ,belirli toleranslar içinde olup olmadıkları kolay ve hızlı bir şekilde belirlenir. Sonuç, ölçme araçlarında olduğu gibi sayısal değil ,iyi veya bozuk olarak ifade edilir.

8.1. Tampon mastarlar:

Bu mastarlarla delik ve kanalların kontrolü yapılır. Mastarların üzerinde ait oldukları ölçüler ve toleransları yazılıdır. Bir tarafı geçer,diğer tarafı geçmez olarak yapılmışlardır. Geçer taraf en küçük ölçüde,geçmez taraf ise en büyük ölçüde olur. Geçer tarafta aşağı ölçü farkı,geçmez tarafta yukarı ölçü farkı μm . olarak belirtilmiştir. Şekil 8.1

Örnek : $30^{\text{H}7}$ ölçü ve toleransında işlenecek bir delik kontrolü için kullanılan bir tampon mastarının ölçüleri ,

$30^{\text{H}7}$ Yukarı ölçü farkı $21 \mu\text{m}$. Geçmez taraf: $30,021\text{mm}$
Aşağı ölçü farkı $0 \mu\text{m}$. Geçer taraf : $30,000\text{mm}$
Aşağı ve yukarı ölçü farkları çizelgeden alınmıştır.
a - Geçer taraf
b - Geçmez taraf

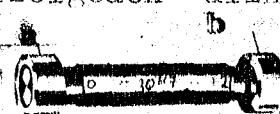


Şekil 8.1.

Tampon mastarlarının geçer tarafları daha uzun olur, geçmez taraf ise kısa yapılır ve uygun bir yeri kırmızıyla boyanır.


8.2. Çatal mastarlar: Bu mastarlarla dış ölçülerin belirli tolerans içinde olup olmadıkları saptanır. Mastarların üzerinde ait oldukları ölçüler ve tolerans değerleri yazılıdır. Dış ölçülere ait oldukları için toleranslar küçük harflerle ifade edilmiştir.

Geçer ve geçmez olarak iki taraflı oldukları gibi, tek taraflı, geçer ve geçmez tarafı sabit ve ayarlanabilir türleri de vardır. Şekil 8.2 de iki taraflı,


Şekil 8.3 te tek taraflı geçer ve geçmez kısımları sabit, Şekil 8.4 de ,tek taraflı geçer ve geçmez kısımları ayarlanabilir türde çatal mastarlar görülmektedir.

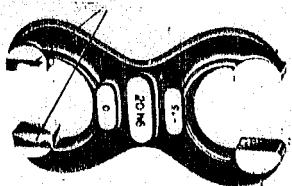

Şekil 8.2

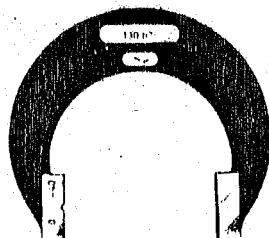

Şekil 8.3

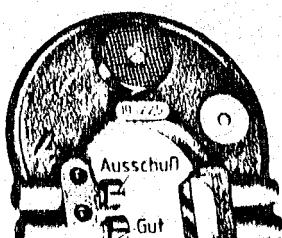

Şekil 8.4

Şekil 8.2 de görüldüğü gibi , kontrol çeneleri , aşınmayı azaltmak için sert metal den de yapılabilmekte- dirler.

Yukarı ve aşağı ölçü farkları , ait oldukları çe- nelerde μm olarak belirtilemiştir. Yukarı ölçü farkı geçer, aşağı ölçü farkı geçmez tarafa konmuştur.

Örnek : $30_{-0.06}^{+0}$ ölçü ve toleransında işlenecek bir mil kontrolü için kullanılacak çatal mastarın geçer ve geçmez tarafın ölçüleri ,

30 Yukarı, ölçü farkı: $-3 \mu m$. Geçer taraf: $29,997$ mm
 $_{-0.06}^{+0}$ Aşağı ölçü farkı: $-20 \mu m$. Geçmez taraf: $29,980$ mm

Yukarı ve aşağı ölçü farkları çizelgeden alınmıştır.

Tampon ve çatal mastarları kullanırken dikkat edilecek hısuslar:

- a- Mastar ve kontrol edilecek parçanın sıcaklığı $20^{\circ} C$ olmalı.
- b- Mastarlar kendi ağırlıkları ile geçmeli .
- c- Mastar yüzeyleri bereli olmamalı .
- d- Uygulamada mastar uygun konumda tutulmalı .

Tampon ve çatal mastarlarda aranan özellikler:

- a- Köşelerine pah kırılmış olmalı.
- b- Elle tutulacak kısımları yalıtkan maddeden yapılmış olmalı.
- c- Geçmez tarafın uygun bir yeri kırmızıya boyanmalı .
- d- Mastar çeligidenden yapılmış olmalı.
- e- Sertlikleri yaklaşık 62 HRC olmalı .
- f- Miknatıslanmamalı .

8.3. Tampon ve çatal mastarlarda imal (Üretim) ve aşınma toleransları:

Teorik olarak tampon mastarlarda geçer tarafın en küçük,geçmez tarafın en büyük ölçüde olması gereklidir. Ancak en duyarlı işleme yöntemleri (Lepleme,honlama) ile dahi, bir ölçü tam olarak elde edilemez. Ölçü ve kalite esas alınarak belirlenen toleranslar içerisinde parçaların imal edilmeleri söz konusudur. Bu toleransa imal toleransı denir.

İmal toleransları tampon ve çatal mastarlar için, ölçü ve kalite durumları esas alınarak hazırlanmış çizelgelerde belirtilmiştir.

Tampon ve çatal mastarlar honlama veya lepleme yöntemleri ile , imal edilirler. Aşağıdaki çizelgede görüldüğü üzere, genel olarak 01 0 1 2 3 ve 4 . kaliteliler mastarlar için söz konusudur.

Küçük toleranslar

ISO-Kaliteleri 01 0 1 2 3 4

Uygulama alanı Kontrol araçları


Uygulanan işlem Lepleme , honlama

ISO'ya göre 20 alışırtma kalitesi oluşturulmuştur.


Bunlar küçük,orta ve büyük toleranslı olarak üç grubaya ayrılmıştır. Numaralandırma 01 den başladığını için ,

en son kalitenin numarası 18 dir. İlerde bu konuya değinilecektir.

Tampon ve çatal mastarlarda imal, aşınma ve genel toleransların durumları .

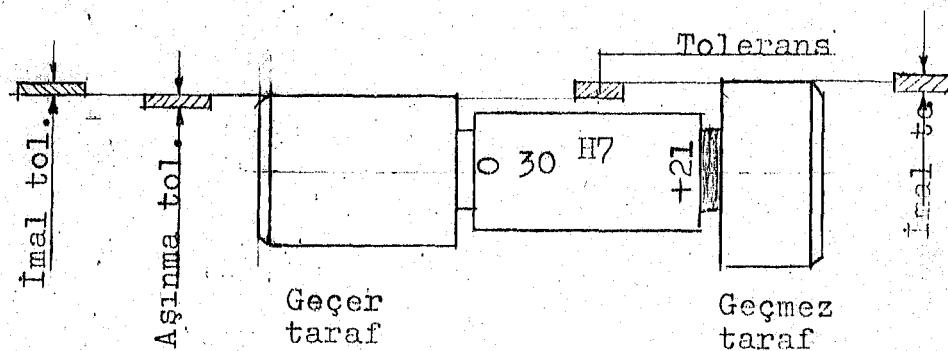

Tampon mastarın imal, aşınma ve genel toleransı
 Geçer taraf : 30.000 mm Delik 30^{H7} ölçüsünde.
 Geçmez " : 30.021 mm

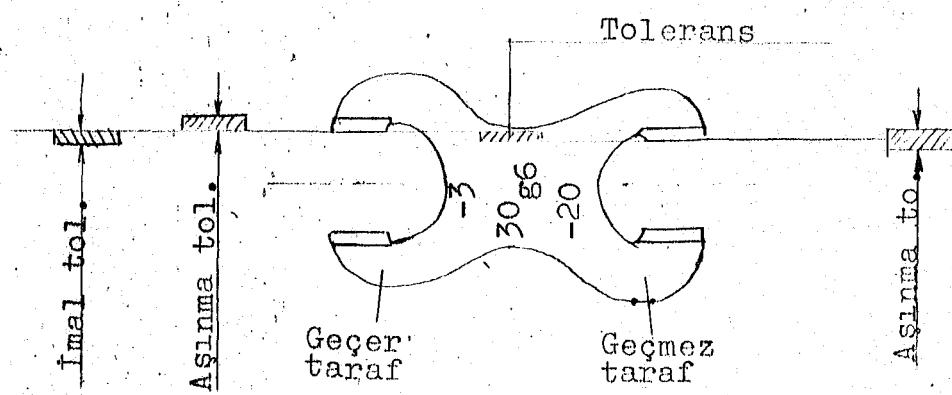

Çatal mastar imal , aşınma ve parça toleransı

Geçer taraf : 29,997 mm Mil 30_{g6} ölçüsünde
 Geçmez taraf : 29.980 mm

Vidaların vida mastarları ile kontrolü.

9. Vidaların vida mastarları ile kontrolü: Çoğunlukla vidalar vida mastarları ile kontrol edilirler. Uygulamada kolejlik sağladıkları için, göstergeli ölçü araçlarına göre daha kullanışlıdır.

Dış vidalar için halka ve çatal mastarları, iç vidalar için ise tampon vida mastarları kullanılır.

- 9.1. Halka vida mastarlarının üzerinde ait oldukları vidanın ölçüsü ve toleransı yazılıdır. (Şekil 9.1.) Talas, kır v.b. maddelerin, vida ile mastar dişleri arasına giren sıkışıklığa neden olmamaları için, bazı halka mastarlarının içine kanal açılmıştır.

Mastar vidaya elle uygulanır, tam olarak geçmediği taktirde vida bozuk kabul edilir. Mastar vidaya geçtiği taktirde, vidanın mastara uygunluğu, kontrol yapan kişinin kararı ile "İyi" veya "Bozuk" olarak sonca bağlanır.


Çatal vida mastarları ise, dış üstü çapı, dış dibi çapı ve böğür çaplarını kontrol edecek çeşitli tek taraflı oldukları gibi, geçer ve geçmez olmak üzere iki taraflı elamları da vardır.

Şekil 9.2 de, çemberleri değiştirilmek suretiyle, böğür ve dış dibi çaplarının kontrolünde kullanılan vida çatal mastarı görülmektedir.

Şekil 9.3 . de, kontrol makaraları değişen ve M10 dan M30 a kadar olan vidalara göre ayarlanabilen tipte bir çatal vida mastarı görülmektedir.




Şekil 9.1.

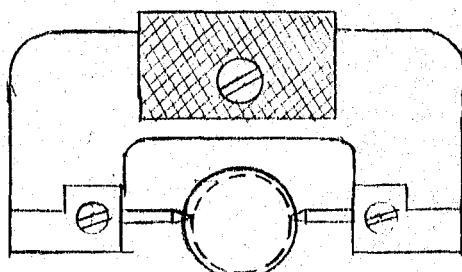

Şekil 9.2.

Ölçme araçları ile yapılan ölçmelerde sonuç sayısal değerle belirtilir. Kontrol araçları ile yapılan kontrollerde sonuç "İyi" veya "Bozuk" olarak ifade edilir.

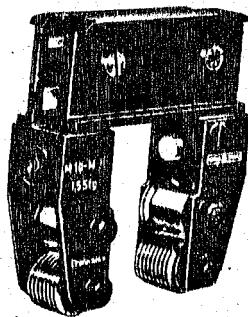

Sekil 9.3

9.2. Tampon vida mastarları :


Tampon vida mastarları ile dış vidaların kontrolü yapılır. Mastar iki yanlı olup, bir yanı "Geçer" taraf" diğer yanı "Geçmez taraf" olarak adlandırılır.

Mastarların üzerinde kontrol edeceği iç vidanın ölçüsü ve toleransı yazılıdır. Geçer taraf uzun, geçmez taraf kısa yapılmıştır.

Geçer tarafının üzerinde, kir ve küçük talaşların toplanması için bir kanal bulunur. Sekil 9.2.

Mastarın önce geçer tarafı vidaya uygulanır. Geçer tarafın vidaya geçmesi, geçmez tarafın ise geçmemesi gereklidir. Geçer taraf vidaya geçtiği taktirde, vidanın mastara uygunluğu kontrol yapanın kararı ile "İyi" veya "Bozuk" olarak belirlenir. Mastar vidanın içinde iken, sapının konumu, vida ekseninin parça yüzeyine dik olup olmadığını gösterir.

- a-Geçer taraf
- b-Geçmez taraf
- c-Kir kanalı

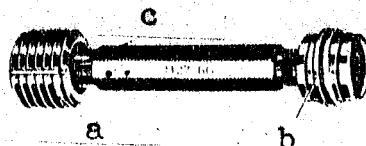

Sekil 9.2.

10. Vida toleransları : Vidaların diş üstü,bögür ve diş dibi çaplarının belirli toleranslar içerisinde olmaları gereklidir. ISO'ya göre,vidalar için tolerans büyülüklükleri 3den 9 a kadar olan kalitelerle belirtilmelidir. Bu kaliteler üç gruba ayrılmış olup,3,4 ve 5. kaliteler ince, 6.kalite orta, 7 , 8, ve 9. kaliteler kaba. olarak sınıflandırılmıştır. İdeal vida toleransları için , iç vidalarada G ve H harfleri , diş vidalarında e , g ve h harfleri kullanılmıştır.

ISO'ya göre vidaların toleranslandırılması , vida sembolünün yanına bir tire çizilerek , önce kalitenin numarası yazılır,sonra harf yazılarak yapılmış olur.

Örnek : M 12 - 6 H

İç vida toleransları ,bögür ve diş dibi çaplarına , diş vida toleransları ise,diş üstü ve bögür çaplarına aittir.

Örnek 1: M 12 - 6 H vidasında ,

M 12 vidanın sembolünü , H iç vida (Dişî vida) toleransalanını , 6 rakamı ise toleransın kalitesini ifade eder. H aynı zamanda en küçük ölçünün nominal ölçü olduğunu gösterir.

Örnek 2 : M 36 x 2-7g vidasında ,

M 36 x 2 ,metrik ince diş bir vidanın sembolünü , 7 rakamı toleransın kalitesini , g diş vida(Erkek vida) tolerans alanını ifade eder.

Örnek 3 : M 20 - 4G5G vidasında,

M 20 vida sembolünü , 4 rakamı bögür çapının kalitesini , 5 rakamı diş dibi çapının kalitesini , G harfi ise tolerans alanını ifade eder.

11. ISO - Tolerans sistemi :

ISO - Tolerans sisteminde ,toleranslar harf ve sayılarla ifade edilmiştir. Harfler,sıfır çizgisine göre tolerans alanlarını ,sayılar ise tolerans alanlarının büyüklüklerini ifade eden kaliteleri belirlemeye kullanılmışlardır.


ISO'ya göre kaliteler , 01,0 ve 1 den litibaren 18 e kadar sayılarla gösterilmiş olup 20 çeşittir.

Toleransların büyülüyü yalnız kalitelere bağlı değildir, aynı zamanda nominal ölçülerin büyülüklüklerine de bağlıdır. Aynı harf ve rakamla ifade edilmiş küçük ölçüler için küçük toleranslar, büyük ölçüler için büyük toleranslar söz konusudur.

1 mm den 500 mm ye kadar olan ölçüler 13 gruba ayrılmıştır.


Gruplar	1	2	3	4	5	6	7
Ölçüler mm	1-3	3-6	6-10	10-18	18-30	30-50	50-80
Gruplar	8	9	10	11	12	13	
Ölçüler mm	80-120	120-180	180-250	250-315	315-400	400-500	

Her ölçü grubu için ,kalitelere göre değişik toleranslar söz konusudur. Tablo 11.1 de ,8. ölçü grubu (80-120mm) için tolerans değerleri μm .olarak gösterilmiştir.

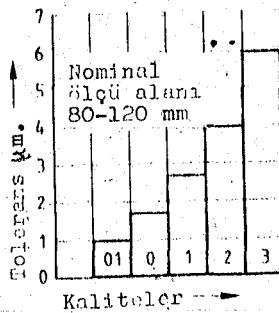

Tablo 11.1

Her kalite için, ölçü gruplarına göre tolerans değerlerinin değiştiğini Tablo 11.2 de görülmektedir.

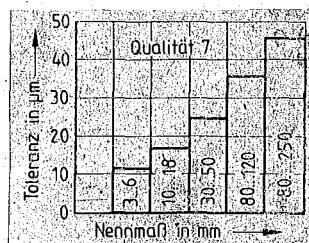

Tablo 11.2.

Kalitelere ve ölçü gruplarına bağlı toleransların büyütükleri, ya ISO-Temel tolerans sırasına göre düzenlenmiş tablodan bulunur, veya matematiksel işlemlerle hesaplanır.

Tablo 11.3 de, 20 çeşit kalite, IT 01 , IT 0 , IT 1' den IT 18'e kadar (IT : ISO-Tolerans sırası) tolerans sırasına konmuş ve ölçü gruplarına göre tolerans değerleri μm olarak gösterilmiştir.

Kalite ve ölçü gruplarına göre μm ($1\mu\text{m} = 0,001\text{mm}$) toleranslar.										
ISO-Kaliteler	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	IT 01	IT 0	IT 1	IT 2	IT 3	IT 4	IT 5	IT 6	IT 7	IT 8
Nominal Ölçü mm	10 mm	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	11	18
	18 mm									27
	30 mm	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	13	21
Nominal Ölçü mm	30 mm	0,6	1	1,5	2,5	4	7	11	16	25
	50 mm									39

Tablo 11.3

Toleransların hesaplanması : 01'den 4.kaliteye kadar, çap gruplarının geometrik ortalaması esas alınarak, formülle hesaplanır, Örnek : IT 01 : $0,3 - 0,008 \cdot D$

5.kaliteden 18.kaliteye kadar belirli çap gruplarına ait toleranslar, formülle bulunacak i tolerans biriminin, her kalite için belirlenmiş birim faktörü ile çarpılması sonucu saptanır.

Tolerans birimi i için, birim faktörleri						
ISO-Kalite	Faktör	ISO-Kalite	Faktör	ISO-Kalite	Faktör	
5	7	11	100	16	1000	
6	10	12	160	17	1600	
7	16	13	250	18	2500	
8	25	14	400			
9	40	15	640			
10	64					

Tablo 11.4

i: Tolerans birimi

$$i = 0,45 \cdot \sqrt[3]{D} + 0,001 \cdot D \quad (i - \text{m.}; D - \text{mm})$$

D : Nominal ölçü grubunun geometrik ortalamasıdır.

$$D = \sqrt[3]{D_1 \cdot D_2} \quad \text{formülü ile saplanır.}$$

D₁ : Ölçü grubunun ilk rakamı .

D₂ : Ölçü grubunun son rakamı .

Örnek : Nominal ölçüsü 24 mm olan bir milin 6. kaliteye göre toleransı kaç μm . dir.

$$D = \sqrt[3]{D_1 \cdot D_2} = \sqrt[3]{18 \text{ mm} \cdot 30 \text{ mm}} = \sqrt[3]{540 \text{ mm}^2} = 23,2379 \text{ mm.}$$

$$i = 0,45 \cdot \sqrt[3]{D} + 0,001 \cdot D$$

$$i = 0,45 \sqrt[3]{23,2379} + 0,001 \cdot 23,2379 = 1,3 \mu\text{m.}$$

Tolerans = Tolerans birimi • Birim faktörü

Birim faktörü Tablo 11.4'den 10 olarak alınır. ve formülde yerine konursa,

$$T = 1,3 \mu\text{m} \cdot 10 = 13 \mu\text{m.} \quad \text{olarak bulunur.}$$

(Butolerans değerini Tablo 11.3'deki tolerans değeri ile karşılaştırınız)

ISO- Kaliteleri ,uygulanma alanları dikkate alınarak , Küçük ,orta ve büyük olmak üzere üç tolerans grubuna ayrılmışlardır.

Tablo 11.5'te ISO -Kalitelerine göre tolerans grupları ve uygulanma alanları gösterilmiştir.

	Küçük toleranslar				Orta toleranslar						Büyük toleranslar									
ISO-Kaliteler	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Tıgulama yöntemi	Kontrol araçları	İş parçaları						Toleranssız ölçüler												
İşleme yöntemi	İç kontrolü				Makina Yapımında				Haddelenmiş veya dövülmüş parçalarda						Haddelenme, Dövme, Frezleme					


ISO-Kalitelerine göre tolerans grupları ve ayrılanma alanları

11.1. Tolerans alanlarının durumu:

Tolerans alanları harflerle belirtilemiştir. İç ölçülerin tolerans alanları büyük, dış ölçülerin tolerans alanları küçük harflerle gösterilmiştir. Bazı işaretlerde (Örneğin sayılarla) karıştırmayı önlemek için I , L , O , Q ve W büyük harfleri ile i , l , o , q ve w küçük harfleri kullanılmamıştır.

Tolerans alanlarının büyüklüğü , ölçü grubu ve kalitelere bağlı olarak değişmektedir.

Tablo 11.1.'de görülen tolerans alanları , 7.kalite ve 25 mm.lik ölçü(Çap) içindir.

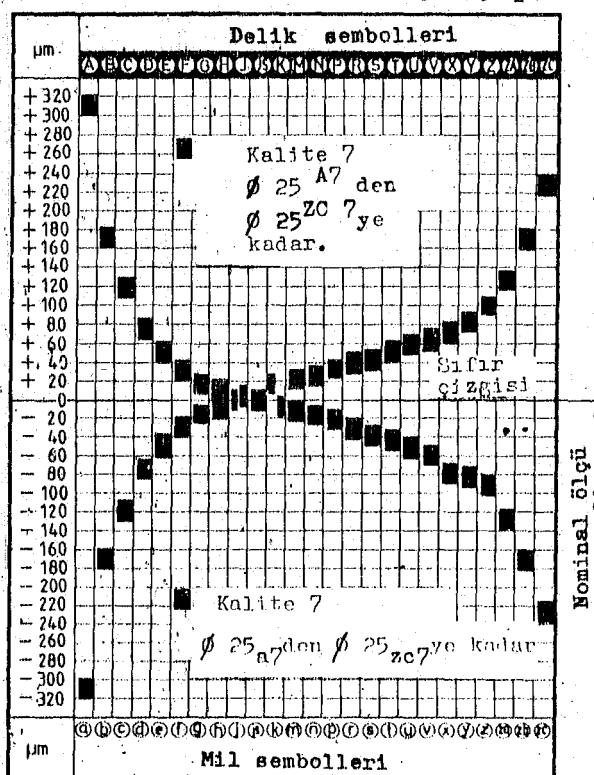

Tabloll.1

11.2. Alıştırma ve tolerans sistemlerinde kullanılan deyimlerin anlamları .

Nominal ölçü N : Resim üzerinde belirtilen ölçülerin anıldığı sayısal değerdir. Bu nedenle bu ölçü "anma ölçüsü " olarak da adlandırılır.

Örnek : $\varnothing 20 - 0,1 \text{--} 0,2$ 'de nominal ölçü 20 mm dir.

Sıfır çizgisi : Teorik bir değer olan nominal ölçüyü ifade eden çizgidir. Sapma miktarları bu çizgiye göre belirlenir.

Tolerans T : Nominal ölçü teorik bir değerdir. Bu ölçü, en hassas işlemlerle dahi tam olarak elde edilemez. Bu nedenle nominal ölçüye göre bir sapma değeri belirlenir. Bu sapma değeri , 'Tolerans veya "Ölçü toleransı" olarak adlandırılır.

Sapma A : Nominal ölçüye göre , " yukarı sapma değeri " ve "aşağı sapma değeri " olarak belirlenen değerdir. mm veya μm . olarak belirtilir.

Yukarı sapma değeri A_u : Nominal ölçüye göre yukarı sapma değeri olup, en büyük ölçü ile nominal ölçü arasındaki fark olarak belirlenir.

Aşağı sapma değeri A_d : Nominal ölçüye göre aşağı sapma değeri olup, en küçük ölçü ile nominal ölçü arasındaki fark olarak belirlenir.

En büyük ölçü G : Nominal ölçüye yukarı sapma değerinin eklentimesi ile bulunan ölçüdür.

En küçük ölçü K : Nominal ölçüye aşağı sapma değerinin eklentimesi ile bulunan değerdir.

Tolerans değeri , en büyük ölçü ile en küçük ölçü arasındaki fark veya yukarı sapma değeri ile aşağı sapma değeri arasındaki fark olarak hesaplanır.

Ornek : $\phi 25 \pm 0,009$

Nominal ölçü N = 25 mm

Yukari sapma değeri $A_o = +0,009$ mm

Aşağı sapma değeri $A_u = -0,004$ mm

En büyük ölçü G = N + A_o

En büyük ölçü G = 25 mm + 0,009 mm = 25,009 mm

En küçük ölçü K = N + A_u


En küçük ölçü K = 25 mm - (-0,004) mm = 24,996 mm

Tolerans T = G - K veya T = A_o - A_u

Tolerans T = 25,009 mm - 24,996 mm = 0,013 mm

Tolerans T = A_o - A_u

Tolerans T = 0,009 mm - (-0,004) mm = 0,013 mm

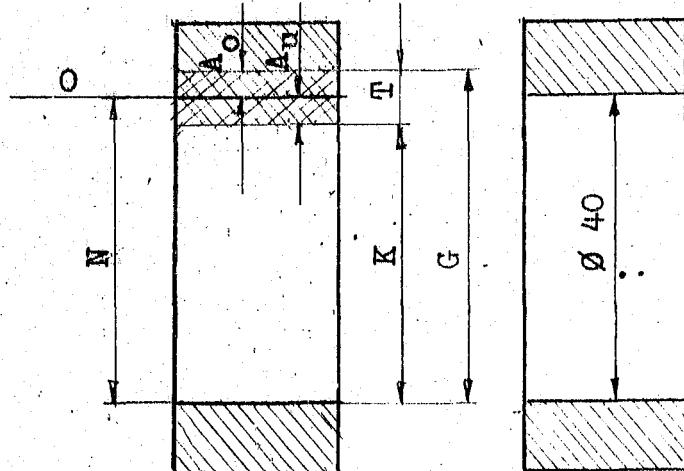

N : Nominal ölçü

G : En büyük ölçü

K : En küçük ölçü

T : Tolerans

A_o : Yukarı sapma değeri

A_u : Aşağı sapma değeri

O : Sıfır çizgisi

Delikte tolerans durumu

11.4. Alıştırma sistemleri :

Çeşitli geçmelerin belirli bir sıraya göre düzenlenmesine "alıştırma sistemi" denir.

"Tek delik sistemi" ve "tek mil sistemi" olmak üzere iki çeşit alıştırma sistemi oluşturulmuştur.

Bu sistemlerde geçmeler için ,delik ve milerin nominal çapları aynı değerde olmaktadır.

11.4.1. Tek delik sisteminde ,delikler H tolerans alanında olup,millere ait tolerans alanları değiştirilmek suretiyle (a dan z ye kadar) çeşitli özeliliklerde geçmeler oluşturulmuştur. Bu sisteme göre geçmeler üç grupta toplanmıştır. Şekil 11.4


1. Hareketli geçmeler : Delik H tolerans alanında olup,millerin tolerans alanları a dan h ye kadar değiştirilmiştir.

2. Ara geçmeler : Delik H tolerans alanında olup, millerin tolerans alanları j den n ye kadar değiştirilerek oluşturulmuştur.

3. Pres geçmeler : Delik H tolerans alanında olup, millerin tolerans alanları p den z ye kadar değiştirilerek oluşturulmuşlardır.

Tek delik sisteminde , deligin en küçük ölçüsü, nominal ölçüye eşittir.

- g-Mil
- f-Sıfır çizgisi
- N-Nominal Ölçü
- a-Delik toleransı H
- b-Ara geçmeler
- c-Pres geçmeler
- d-Hareketli geçmeler

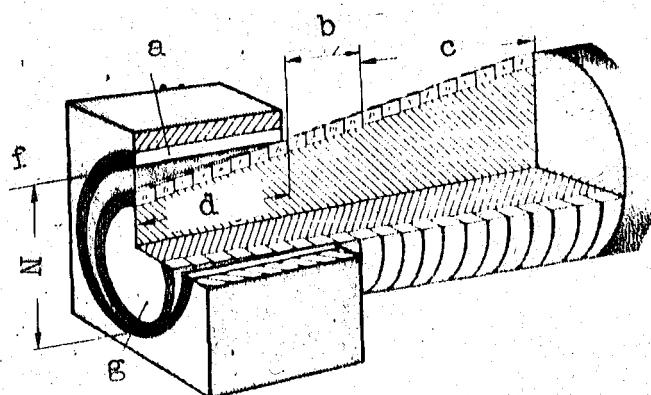


Sekil 11.4

Tek mil sisteminde, miller h toleransında olup, deliklere ait tolerans alanları değiştirilerek (A dan Z ye kadar) çeşitli özelliklerde geçmeler oluşturulmuştur. Şekil 11.5 .

Bu sisteme göre de geçmeler üç gruba ayrılmıştır.

1. Hareketli geçmeler : mil h tolerans alanında olup, delik tolerans alanları A dan H ya kadar değiştirilerek elde edilmişlerdir.
2. Ara geçmeler : mil h tolerans alanına sahip olup, delikler J den N ye kadar değişik tolerans alanlarında oluşturulan geçmelerdir.
3. Pres geçmeler : mil h tolerans alanında olup, delikler(P den Z ye kadar) değiştirilerek oluşturulan geçmelerdir.


- N- Nominal ölçü
- d- Mil toleransı h
- a- Hareketli geçmeler
- b- Ara geçmeler
- c- Pres geçmeler
- e- Sıfır çizgisi
- f- Mil

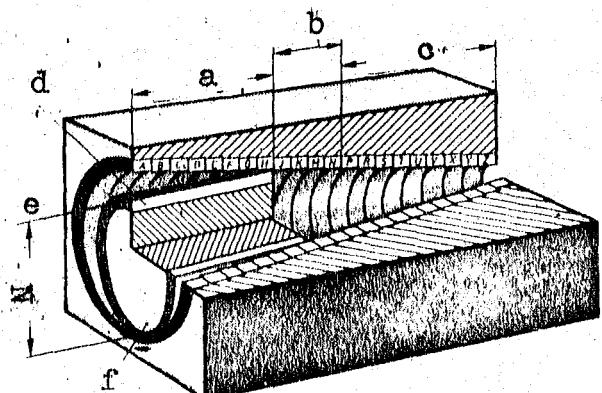

Şekil 11.5

Tek delik sisteminde milin en büyük ölçüsü , nominal ölçüye esittir.

Yanda tek mil sisteminde geçme çeşitleri görülmektedir.

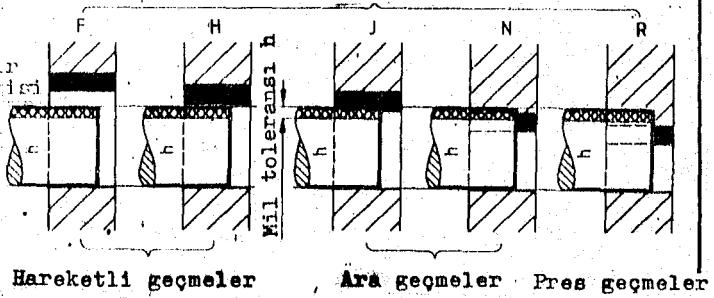

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Kaynaklar

- Fackwunde für Metal Berufe
Europa Lehrmittel 1979
- Tabellenbuch Metall
Europa Lehrmittel 1978
- Der Werkzeugbau
Europa Lehrmittel 1959
- Hütte -Taschenbuch 1965
- Messen von Gewinden 1970
- Precision Measuring Instruments
Mitutoyo 1980